

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	28/01/2022
Marca y modelo	OPEL INDUSTR. Combo 1.5 Td 75kw (1	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	DIESEL	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	90060	Intervalo de mantenimiento	30.000
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	16/09/2024	Revisiones correctas	No
Fª 1ª visita	07/11/2024	Entra en grúa	Si
Existe parte de grúa	No	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	Posible

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	10/02/2023	36517	

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- ROTURA DE LA CADENA DE ACCIONAMIENTO Y ARRASTRE DE LOS ÁRBOLES DE LEVAS (FALLO ENDÉMICO)

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME PREVIO	08/11/2024	Pendiente de Desmontar	
INFORME PREVIO	22/11/2024	Pendiente de Desmontar	
INFORME PREVIO	28/11/2024	Pendiente de Desmontar	
INFORME FINAL	05/12/2024	Vehículo peritado	

### RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller nos hacen entrega de la misma en la que se refleja la siguiente reclamación: traído en grúa, no arranca

### MEDIO DE ENTRADA A TALLER

Según nos informa [ ] persona que nos atiende, el vehículo llegó hasta las instalaciones del taller en grúa. Solicitado parte de grúa nos indican que no disponen del mismo.

### INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 07/11/2024 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca OPEL INDUSTRI., modelo Combo 1.5 Td 75kw (10 0cv) Select L H 1 650kg con matrícula

Somos atendidos por Jc                      quien nos indica que no se dispone de documentación alguna ni libro de mantenimientos.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

## **1. ROTURA DE LA CADENA DE ACCIONAMIENTO Y ARRASTRE DE LOS ÁRBOLES DE LEVAS (FALLO ENDÉMICO)**

Comprobamos los niveles de aceite motor y refrigerante, pudiendo comprobar que los mismos se encuentran correctos.

Se procede a realizar el intento de la puesta en marcha del motor, pudiendo comprobar que es del todo imposible, conseguir poner en marcha el motor.

Soltamos el tapón de rellenado de aceite, pudiendo comprobar que al intentar realizar la puesta en marcha del motor, el árbol de levas no presenta movilidad, hecho que se estima deriva o tiene su origen como consecuencia de haberse producido la rotura por defecto de material de la cadena de accionamiento y arrastre de los árboles de levas, siendo un fallo endémico ya detectado en numerosas unidades del modelo y motorización.

Efectuada prueba de diagnóstico, y comprobado el diario de defectos (Se aporta mediante fotos). no se detecta ningún testigo, o mensaje memorizado de aviso de revisión.

Consultado con el responsable de taller, este nos informa, que ellos no pueden realizar un documento de denegación, ya que es la propia marca la que realiza la denegación y no ellos como taller, así mismo nos muestra un documento en el cual indica que deben de aportarse al menos los 3 últimos mantenimientos, y que los mismos no pueden exceder al parecer los 3 meses y los 3000 kilómetros de exceso de la fecha y límite establecido de kilómetros con respecto de la revisión correspondiente.

Con respecto al presupuesto, al no haberse realizado desmontaje alguno, NO puede ser un presupuesto cerrado, ya que no se puede descartar incluso que la culata pueda estar dañada, o si todas las válvula o elementos de culata se han dañado o no, por lo que no emitimos valoración pericial, hasta no determinarse si se realiza desmontaje o si se procede al cierre del expediente.

Quedamos a la espera de que taller proceda con los desmontajes necesarios para poder ver el alcance de los daños.

A fecha 22/11/2024 seguimos a la espera de desmontajes.

A fecha 28/11/2024 seguimos a la espera de desmontajes.

A fecha 04/12/2024 Tras las comprobaciones realizadas y siguiendo las instrucciones del renting, procedeos al cierre del encargo.

## **CONCLUSIONES ROTURA DE LA CADENA DE ACCIONAMIENTO Y ARRASTRE DE LOS ÁRBOLES DE LEVAS (FALLO ENDÉMICO)**

Tras comprobar que el vehículo presenta daños internos en el motor ya que como se ha podido comprobar el aceite se encontraba en un avanzado estado de degradación.

**Determinamos que para realizar una reparación de calidad y de garantías será necesario sustituir lo valorado.**

**No descartamos la existencia de posibles daños ocultos.**

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

## Atributos de la Valoración

Estado Abierta

## Atributos vehículo

Código color de fabricante EWP  
Kilómetros 90.060

## Equipamiento

### VIN Query

CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01  
ASIENTOS CONDUCTOR REG LUMBAR - DIT02  
ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACUSTICO - DCG18  
DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA DOBLE - DXC09  
EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01  
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA ALUMINIO - DUH56  
SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - DRL00  
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13  
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15  
REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO - DMJ75  
PLANTA DE MONTAJE FL  
ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE ABSOLUTO - DQV01  
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - DUB01  
SUSPENSION LEY 5 - DYJ14  
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03  
LLANTAS 6.5JX15" GRIS - DDZSH  
EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ00  
EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE TR MOTOR Y CAPO - DIX09  
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18  
ANTIPOLUCION NORMA EU6.3 - DDC32  
CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR CALEFACCION - DCL02  
CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10  
ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INFERIOR ABIERTO Y SUPERIOR CERRADO - DRB36  
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS LCD TEXTO - DGMFAF  
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40  
VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE - DHG06  
GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02  
GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07  
CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE - DNB04  
COMERCIAL FURGON CORTO C/PUERTA LAT DR - L1H1  
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "DGT8C" - DLX24  
ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12  
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03  
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01  
ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02  
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 MOQUETA - DLK06  
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES - DDO01  
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01  
TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RCF EU63  
REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702  
Nº PR 16471  
SUSPENSION CARGA UTIL 650KG - DCZ26  
ADAS S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - DE700  
SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01  
NEUMATICOS 195/65 R 15 91H - DPLKE  
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61  
EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL C/SENSOR AGUA - DBP01  
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03  
ANTIPOLUCION NORMA 6.3 - DUV36  
ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02  
CLIMATIZACIÓN FREON R134 - DLN02  
MANUAL 6 VELOCIDADES MB6 - DVQ58  
VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07  
ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - DPX13  
ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01  
LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01  
GENERALES S/JUNTA PUERTAS DL - DJN00  
CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39  
ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12  
FECHA FABRICACIÓN 13/12/2021  
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

## Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
▼	034	Juntas, arandelas, tornillería -	1,00	176,35			176,35
	LP 5W30 30	Aceite motor - - - NET3	5,30	13,13			69,59
	1634154080	Motor - Estándar	1,00	3.131,33			3.131,33
	9816296380	Tubo entrada rampa inyección	1,00	21,15			21,15
	9811737380	Tubo inyector nº 1	1,00	16,65			16,65
	9811737580	Tubo inyector nº 2	1,00	16,65			16,65
	9811737680	Tubo inyector nº 3	1,00	16,65			16,65
	9825615580	Tubo inyector nº 4	1,00	16,65			16,65
	9804220580	Jgo juntas inyector nº 1	1,00	4,94			4,94
	9804220580	Jgo juntas inyector nº 2	1,00	4,94			4,94
	9804220580	Jgo juntas inyector nº 3	1,00	4,94			4,94
	9804220580	Jgo juntas inyector nº 4	1,00	4,94			4,94
	1631887280	Turbocompresor - Estándar	1,00	896,24			896,24
	9823885080	Tubo inf engrase turbo	1,00	18,05			18,05
	9825960780	Tubo engrase turbo	1,00	83,51			83,51
▼	9813452780	Junta tubo inf engrase turbo	1,00	16,63			16,63
▼	9813758380	Junta tubo salida intercooler	1,00	4,43			4,43
▼	9814224180	Junta tubo salida intercooler	1,00	5,33			5,33
▼	9813756780	Junta tubo salida intercooler	1,00	27,37			27,37
▼	9813021980	Junta caja termostato	1,00	11,63			11,63
▼	9813217680	Junta tubo repartidor refriger	1,00	11,63			11,63
▼	9813216680	Junta tubo repartidor refriger	1,00	9,29			9,29
▼	9816267280	Junta colector escape	1,00	49,80			49,80
▼	038036	Junta tr colector escape	1,00	2,68			2,68
▼	171353	Abrazadera escape dl	1,00	10,99			10,99
▼	9813068180	Junta válvula EGR	1,00	13,30			13,30
▼	9813055180	Junta entrada enfriador EGR	1,00	8,53			8,53
▼	9813055180	Junta tubo entrada válvula EGR	1,00	8,53			8,53
▼	1692660180	Abrazadera salida turbo	1,00	15,96			15,96
▼	IAM-FREECORDSC	Anticongelante	1,00	30,00			30,00
▼	SIN REFERENCIA	Prueba en carretera	1,00	0,00			0,00

## Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1	01020910	Sustituir Motor	10,50 h	83,23			873,92
I	01010210	Desmontar y montar Conj motor-cambio					
I	01010820	Desmontar y montar Motor completo					
I	01022715EM	Sustituir Aceite motor					
I	EM01020D	Desmontar y montar elementos en motor					
NI	05012P11	Sustituir Anticongelante					
NI	080A2611	Purgar Líquido accionamiento embrague					
NI	09602711	Sustituir Aceite caja velocidades					
▼ T1	05012P11	Sustituir Anticongelante	0,40 h	83,23			33,29
▼ +	02590910EM	Sustituir Válvulas admisión / Sustituir Válvulas escape					
▼ C	02590910EM	Sustituir Válvulas admisión / Sustituir Válvulas escape					
T1	080A2611	Purgar Líquido accionamiento embrague	0,30 h	83,23			24,97
+	01020910	Sustituir Motor					
C	08160910	Sustituir Kit embrague					
T1	09602711	Sustituir Aceite caja velocidades	0,20 h	83,23			16,65
+	01020910	Sustituir Motor					
C	09690210EM	Desmontar y montar Caja velocidades					
T1	140Q0910	Sustituir Junta tubo salida intercooler	1,50 h	83,23			124,85
- T1	142A0910	Sustituir Junta tubo salida intercooler / Sustituir Junta tubo salida intercooler	0,80 h	83,23			66,58
I	EM081H0	Desmontar y montar Amortiguador vibraciones combustible					
- T1	15340910EM	Sustituir Tubo entrada rampa inyección	1,80 h	83,23			149,81
NI	05012P11	Sustituir Anticongelante					
- T1	16900910	Sustituir Junta tubo inf engrase turbo / Sustituir Tubo inf engrase turbo	0,20 h	83,23			16,65
- T1	16960910	Sustituir Tubo engrase turbo	0,20 h	83,23			16,65
I	033C0910	Desmontar y montar Catalizador-filtro partículas					

### Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
I	141M0910EM	Desmontar y montar Resonador					
T1	GtT034	Sustituir Juntas, arandelas, tornillería	0,00 h	83,23			0,00
T2	GtT62000	Verificar Diagnosis	1,00 h	83,23			83,23
T2	GtTG8810	Sustituir Prueba en carretera	1,00 h	83,23			83,23

### Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/11/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	4.708,68 €	Subtotal Horas MO	1.489,83 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (17,90 h)	1.489,83 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	1.489,83 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	4.708,68 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	4.708,68 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
<b>Varios</b>				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

### Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	4.708,68 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	1.489,83 €	Total Tasas reciclado residuos	0,32 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	6.198,83 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	6.198,51 €	Total sin franquicia	6.198,83 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	<b>6.198,83 €</b>

### NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	28/11/2024
Marca	OPEL INDUSTRI.	Km. vehículo	90060 Km.
Modelo	Combo 1.5 Td 75kw (10 0cv) Select L H 1 650kg	Color Vehículo	Blanco
Versión	Turismo/derivado	FªMatriculación	28/01/2022
VIN		Importe Daños Ext.	1469,00 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	276,00 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: SI
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): SI	Tiene rueda repuesto: SI

Personado en el taller indicado, comprobamos que el vehículo de referencia se encuentra en las instalaciones.

Procedemos a verificar el estado del vehículo y la documentación que presenta.

Podemos observar que el vehículo presenta daños exteriores de múltiples siniestros típicos de daños de aparcamiento y uso, se identifican en el reportaje fotográfico, así como en la valoración pericial adjunta.

En el interior el habitáculo podemos constatar que el vehículo presenta ficha técnica, permiso de circulación, manual del usuario y libro de revisiones, no encontramos segunda llave.

El vehículo equipa rueda de repuesto.

El interior se encuentra en un mal estado de limpieza, no encontramos daños en el interior del habitáculo.

La zona de carga presenta daños provocados por una mala estiba de la carga.

Verificamos el estado de los neumáticos, los cuales no han llegado al testigo de desgaste.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

### Atributos de la Valoración

Estado Abierta

### Atributos vehículo

Kilómetros 90.060

### Equipamiento

#### Manual

COMERCIAL FURGON CORTO C/PUERTA LAT DR - L1H1

#### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

### Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
1633557180	Paragolpes tr	1,00	312,36			312,36
98317778VT	Llanta rueda tr dr	1,00	87,66			87,66

### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1  62150910	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl (zona sup)	1,20 h	83,23			99,88
I 62150210EM	Desmontar y montar Paragolpes dl (zona sup)					
T1  63380910	Desmontar y montar Moldura puerta dl iz	0,20 h	83,23			16,65
T1  68150910	Sustituir Paragolpes tr	0,90 h	83,23			74,91
I 68150210	Desmontar y montar Paragolpes tr					
I 68150910	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr					
T2  GtT9006L	Reparar Lateral iz carroc (zona tr)	0,60 h	83,23			49,94
- T1  22126210	Sustituir Llanta rueda tr dr	0,40 h	83,23			33,29
I 22014510	Equilibrar rueda tr dr					
T1  63070910	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl dr	0,30 h	83,23			24,97
T1  63070910	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl iz	0,30 h	83,23			24,97
T1  65070910	Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr dr	0,50 h	83,23			41,62
I 65280910	Desmontar y montar Guarnecido puerta tr dr					

### Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=4)					
 GtP9006L	Lateral iz carroc (zona tr) Reparación (S=2) (L=5)					
 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=5)					
PLASTICO						
 GtP7565R	Manilla exterior puerta dl dr Reparación (S=0) (L=2) Texturado Completo					
 GtP7965R	Manilla exterior puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
 GtP69080	Paragolpes dl (zona sup) Reparación (S=0) (L=7) Color Carroceria Completo					
 GtP8105L	Paragolpes tr (zona iz) Reparación (S=0) (L=3) Color Carroceria Completo					

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/11/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	400,02 €	Subtotal Horas MO	366,23 €	Subtotal Horas MO	503,54 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (4,40 h)	366,23 €	Subtotal M.O. (6,05 h)	503,54 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	366,23 €	Total mano de obra	503,54 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	400,02 €			Subtotal material	199,80 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	400,02 €			Total del material	199,80 €
				Total sin descuentos	703,34 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	703,34 €
<b>Varios</b>				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
Total Varios	0,00 €			<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
<b>Total</b>					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	400,02 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	366,23 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	703,34 €	Base del impuesto	1.469,59 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.469,59 €	IVA (21%)	308,61 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.778,20 €
				Total	<b>1.778,20 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada  
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

**Atributos de la Valoración**

Estado Abierta

**Atributos vehículo**

Kilómetros 90.060

**Equipamiento**

**Manual**

COMERCIAL FURGON CORTO C/PUERTA LAT DR - L1H1

VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07

**Automático**

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

**Piezas**

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
8748RA	Guarnecido puerta carga tr iz	1,00	69,14			69,14
98107445ZD	Guarnecido puerta carga tr dr	1,00	68,41			68,41

**Mano de obra**

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 GtT013	Limpiar Limpieza interior o exterior	0,00 h	0,00			90,00
T2 GtT070	Reparar Reacondicionamiento zona de carga	0,00 h	0,00			200,00
T1 688A0910	Sustituir Guarnecido puerta carga tr dr	0,20 h	83,23			16,65
T1 688A0910	Sustituir Guarnecido puerta carga tr iz	0,20 h	83,23			16,65

**Resumen**

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/11/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	290,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	137,55 €	Subtotal Horas MO	33,30 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,40 h)	323,30 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	323,30 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	137,55 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	137,55 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
<b>Varios</b>				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

<b>Total</b>					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	137,55 €	Dto. sobre el total (40,00%)	184,34 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	323,30 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	276,51 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	460,85 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	276,51 €
				<b>Total</b>	<b>276,51 €</b>

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada  
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por