

12/02/2025 16:58

| | General | Chapa | Pintura | Mecánica |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Precio/Hora | 53,04 €/h | 53,04 €/h | 53,04 €/h | 53,04 €/h |

VEHÍCULO: SEAT LEON 2020 5P null 15 TSI 150 KU1BEX

KILÓMETROS: 20.887

PINTURA: BLANCO - BICAPA SOLIDO - BRILLO

FECHA SINIESTRO: 27/12/2024

PIEZAS SUSTITUIDAS

| | Referencia | Precio(€) |
|--|----------------|-----------|
| Absorbedor paragolpes dl | 5FA807248C | 16,64 |
| Adhesivo de cristales - 2K 400ML - Nueva | D 004660M4 | 68,16 |
| Airbag iz techo | 5FA880741L | 337,45 |
| Airbag tablero | 5FA880204H | 373,40 |
| Aislador aleta dl iz | 5FA864237 | 2,71 |
| Aleta dl dr | 5FA821022A | 263,00 |
| Aleta dl iz | 5FA821021C | 263,00 |
| Alojamiento faro dr | 5FA807890C | 20,26 |
| Alojamiento faro iz | 5FA807889C | 20,26 |
| Amortiguador dr suspensión dl | 5WA413023AE | 176,28 |
| Bisagra dr capó dl | 5FA823302 | 19,49 |
| Bisagra iz capó dl | 5FA823301 | 19,49 |
| Brazo suspensión dl dr | 5WA407152A | 189,70 |
| Cable apertura capó dl | 5FA823535 | 7,27 |
| Cable dl apertura capó dl | 5FA823531 | 6,35 |
| Cable dl dr apertura capó dl | 5FA823530 | 2,83 |
| Cable dl iz apertura capó dl | 5FA823528 | 2,85 |
| Canalizador dr radiador | 5FA121284N | 10,86 |
| Canalizador inf radiador | 5FA121292 | 10,68 |
| Canalizador iz radiador | 5FA121283S | 13,20 |
| Canalizador sup radiador | 5FA121329 | 13,43 |
| Capó dl | 5FA823031D | 530,25 |
| Cerradura dr capó dl | 4K0823509A | 70,16 |
| Cerradura iz capó dl | 4K0823509A | 70,16 |
| Cinturón dl dr | 5FA857706F RAA | 145,60 |
| Cinturón dl iz | 5FA857705F RAA | 145,60 |
| Cinturón tr cent | 5FA857807C RAA | 60,48 |
| Cinturón tr dr | 5FA857805E RAA | 87,00 |
| Cinturón tr iz | 5FA857805E RAA | 87,00 |
| Compresor completo a/c | 3Q0816803D | 959,46 |
| Condensador a/c completo | 5WA816411A | 356,35 |
| Conj ventilador radiador | 5WA121203F | 582,31 |
| Conjunto buje-rodamiento dl dr | 5WA407621 | 385,40 |
| Depósito lavalunas | 5WA955453A | 77,01 |
| Embellecedor rejilla dr paragolpes dl | 5FA853712A 9DG | 102,63 |
| Embellecedor rejilla iz paragolpes dl | 5FA853711A 9DG | 102,63 |

PIEZAS SUSTITUIDAS

| | Referencia | Precio(€) |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| Emblema dl | 5FA853679A RZH | 27,24 |
| Envolvente radiador | 5FA805588B | 280,80 |
| Faro antiniebla dr | 5FJ941702 | 161,10 |
| Faro antiniebla iz | 5FJ941701 | 161,10 |
| Faro dr | 5FB941774 | 886,00 |
| Faro iz | 5FB941773 | 886,00 |
| Guarnecido techo | 5FA867501J IK9 | 494,25 |
| Insonorizante capó dl | 5FA863831 | 27,55 |
| Insonorizante mecánica dl | 5WA825236C | 123,64 |
| Intercooler | 04E145785M | 266,40 |
| Jgo pegado sensor lluvia | 8U0955609 | 49,89 |
| Junta dl capó dl | 5FA823709A 9B9 | 12,01 |
| Junta iz radiador | 5FA121331C | 7,24 |
| Larguero dr corte salpicadero | 5Q0802036AA | 298,95 |
| Larguero iz corte salpicadero | 5Q0802035AA | 298,95 |
| Larguero sup pase rueda dl dr | 5FA809148 | 14,07 |
| Luna parabrisas | 5FA845011AMNVB | 407,47 |
| Mando apertura capó dl | 5FA823661 4PK | 2,19 |
| Mangueta dl dr | 5WA407256 | 410,70 |
| Marco rejilla dl | 5FA854643A 9DG | 109,98 |
| Moldura paragolpes dl | 5FA806333 GRU | 215,68 |
| Módulo led faro dr | 992941571AE | 260,69 |
| Módulo led faro iz | 992941571AE | 260,69 |
| Módulo led luz diurna faro dr | 5FJ941476 | 138,20 |
| Módulo led luz diurna faro iz | 5FJ941475 | 138,20 |
| Neumático dl dr | 225/40R1892Y | 120,00 |
| Paragolpes dl | 5FA807217B GRU | 583,80 |
| Pase rueda dl dr - Pase rueda dl dr | 5Q0805116D | 387,68 |
| Pieza cierre aleta dl dr | 5FA864236 | 13,72 |
| Pieza cierre aleta dl iz | 5FA864235 | 13,72 |
| Protector paragolpes dl | 5FA805903A 9B9 | 95,77 |
| Protector pase rueda dl dr | 5FA809958H | 27,60 |
| Protector pase rueda dl iz | 5FA809957J | 27,87 |
| Puente dl | 5WA199315F | 534,56 |
| Radiador motor | 5Q0121251GR | 330,10 |
| Receptor dr c/c paragolpes dl | 5WA962133B | 45,27 |
| Receptor iz c/c paragolpes dl | 5WA962133B | 45,27 |
| Refuerzo forro aleta dl dr | 5FA810136B | 45,36 |
| Refuerzo larguero sup dl dr (zona dl) | 5FA809145 | 9,28 |
| Rejilla dl | 5FA853654C 041 | 175,59 |
| Rejilla inf radiador | 5FA122321A | 244,32 |
| Rejilla iz paragolpes dl | 5FA853665G 9B9 | 23,83 |
| Rejilla paragolpes dl | 5FA853667B 9B9 | 32,74 |
| Rejilla sup ventilación | 5FB857007J 8CJ | 398,70 |
| Rótula brazo suspensión dl dr | 5WA407366 | 63,63 |
| Sensor aparcamiento dl cent dr | 5WA919275A 905 | 120,77 |
| Sensor aparcamiento dl cent iz | 5WA919275A 905 | 120,77 |
| Sensor aparcamiento dl dr | 5WA919275A 905 | 120,77 |
| Sensor aparcamiento dl iz | 5WA919275A 905 | 120,77 |
| Sensor aparcamiento dl lat dr | 5WA919297B GRU | 118,78 |
| Sensor aparcamiento dl lat iz | 5WA919297B GRU | 118,78 |
| Sensor cent dr airbag | 1EA959354 | 87,18 |
| Sensor cent iz airbag | 1EA959354 | 87,18 |
| Sensor iz airbag | 1EA959345B | 123,97 |
| Sensor proximidad | 5WA907561 | 607,37 |
| Sensor temperatura exterior | 8Z0820535B | 27,11 |
| Soporte aleta dl dr | 5FA821328 | 1,77 |

| PIEZAS SUSTITUIDAS | Referencia | Precio(€) |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| Soporte aleta dl dr | 5FA821432 | 2,70 |
| Soporte aleta dl dr | 5FA821168 | 13,31 |
| Soporte aleta dl iz | 5FA821327 | 1,77 |
| Soporte aleta dl iz | 5FA821431 | 2,70 |
| Soporte aleta dl iz | 5FA821167 | 13,31 |
| Soporte dr paragolpes dl | 5FA807056 9B9 | 14,37 |
| Soporte dr puente dl | 5Q0199518E | 19,81 |
| Soporte faro antiniebla dr | 5FA807590 | 5,36 |
| Soporte faro antiniebla iz | 5FA807589 | 5,36 |
| Soporte iz paragolpes dl | 5FA807055 9B9 | 14,37 |
| Soporte mando apertura capó dl | 517823633B | 6,16 |
| Soporte matrícula dl | 5FA807287B 9B9 | 33,74 |
| Soporte tr aleta dl dr | 5FA821142 | 2,70 |
| Soporte tr aleta dl iz | 5FA821141 | 2,70 |
| Spoiler paragolpes dl | 5F0805467 9B9 | 92,09 |
| Tablero instrumentos | 5FB857003Q 4PK | 665,92 |
| Tapón depósito lavalunas | 3Q0955455 | 7,89 |
| Transmisión dl dr - Reparada | 5Q0407764HV | 793,50 |
| Traviesa inf paragolpes dl | 5FA807651 | 50,60 |
| Traviesa paragolpes dl | 5FA807109G | 300,00 |
| Traviesa sup dr frente | 5FA806930 | 10,48 |
| Traviesa sup frente | 5FA805505B 9B9 | 92,83 |
| Traviesa sup iz frente | 5FA806929 | 10,48 |
| Tubo salida compresor a/c | 5Q0816721S | 295,03 |
| Tubo salida condensador a/c | 5Q0816741C | 329,36 |
| Tubo salida evaporador a/c | 5Q0816743H | 306,88 |
| Ud control airbag | 1EA959655ED | 616,00 |
| Varilla sujeción capó dl | 5FA823363A | 9,74 |

MANOS DE OBRA

| | Tiempo(h) | Total(€) |
|---|------------------|-----------------|
| Sustituciones | | |
| Sustituir Airbag iz techo | 0,20 | 10,61 |
| Sustituir Aislador aleta dl iz | 0,10 | 5,30 |
| Sustituir Amortiguador dr suspensión dl | 0,10 | 5,30 |
| Desmontar y montar Conj muelle-amortiguador dl dr | | |
| Desmontar y montar Copela amortiguador dl dr | | |
| Desmontar y montar Muelle dr suspensión dl | | |
| Sustituir Bisagra iz capó dl / Sustituir Bisagra dr capó dl | 0,10 | 5,30 |
| Sustituir Cable apertura capó dl | 0,30 | 15,91 |
| Incluye Desmontar y montar Guarnecido inf pilar A iz | | |
| Sustituir Capó dl | 0,30 | 15,91 |
| Incluye Desarmar/Despiezar Capó dl | | |
| Sustituir Cinturón dl dr | 0,20 | 10,61 |
| Desmontar y montar Guarnecido pilar B dr | | |
| Desmontar y montar Guarnecido pilar B iz | | |
| Sustituir Cinturón dl iz | 0,20 | 10,61 |
| Desmontar y montar Guarnecido pilar B dr | | |
| Desmontar y montar Guarnecido pilar B iz | | |
| Sustituir Cinturón tr cent | 0,20 | 10,61 |
| Desmontar y montar Acolchado respaldo tr dr | | |
| Desmontar y montar Respaldo tr dr | | |
| Desmontar y montar Tapizado respaldo tr dr | | |
| Sustituir Cinturón tr dr | 0,20 | 10,61 |
| Sustituir Cinturón tr iz | 0,20 | 10,61 |
| Sustituir Compresor completo a/c | 0,10 | 5,30 |
| Desmontar y montar Compresor completo a/c | | |
| Desmontar y montar Correa accesorios | | |

Sustituciones

| | | |
|--|-------|---------|
| Sustituir Depósito lavalunas | 0,10 | 5,30 |
| Incluye Desmontar y montar Bomba lavalunas | | |
| Sustituir Envoltente radiador | 0,60 | 31,82 |
| Sustituir Faro dr | 0,20 | 10,61 |
| Sustituir Faro iz | 0,20 | 10,61 |
| Sustituir Guarnecido techo | 0,20 | 10,61 |
| Incluye Desmontar y montar Guarnecido techo | | |
| Sustituir Intercooler | 0,30 | 15,91 |
| Desmontar y montar Bomba agua adicional | | |
| Desmontar y montar Caja mariposa | | |
| Desmontar y montar Colector admisión | | |
| Desmontar y montar Tubo salida intercooler | | |
| Sustituir Anticongelante | | |
| Sustituir Larguero iz corte salpicadero / Sustituir Larguero dr corte salpicadero | 24,90 | 1320,70 |
| Ajustar faros LED | | |
| Desmontar y montar Asiento dl dr | | |
| Desmontar y montar Asiento dl iz | | |
| Desmontar y montar Conj servofreno | | |
| Desmontar y montar Depósito lavalunas | | |
| Desmontar y montar Envoltente radiador | | |
| Desmontar y montar Paragolpes dl | | |
| Desmontar y montar Rueda dl dr | | |
| Desmontar y montar Rueda dl iz | | |
| Desmontar y montar Soporte batería | | |
| Purgar Líquido frenos | | |
| Sustituir Fluido refrigerante a/c | | |
| Sustituir, Desmontar y montar Aleta dl dr / Sustituir Soporte aleta dl dr / Sustituir Soporte tr ... | | |
| Sustituir, Desmontar y montar Aleta dl iz / Sustituir Soporte aleta dl iz / Sustituir Soporte tr ... | | |
| Sustituir, Desmontar y montar Protector pase rueda dl dr | | |
| Sustituir, Desmontar y montar Protector pase rueda dl iz | | |
| Sustituir Larguero sup pase rueda dl dr | 1,70 | 90,17 |
| Sustituir Luna parabrisas | 1,50 | 79,56 |
| Ajustar Calibración dinámica cámara dl | | |
| Desmontar y montar Cámara dl luna parabrisas | | |
| Desmontar y montar Luna parabrisas | | |
| Desmontar y montar Moldura dr luna parabrisas | | |
| Desmontar y montar Moldura iz luna parabrisas | | |
| Desmontar y montar Rejilla iz torpedo | | |
| Desmontar y montar Retrovisor interior | | |
| Sustituir Mangueta dl dr | 0,40 | 21,22 |
| Desmontar y montar Conjunto buje-rodamiento dl dr | | |
| Desmontar y montar Disco freno dl dr | | |
| Desmontar y montar Mangueta dl dr | | |
| Desmontar y montar Protector disco freno dl dr | | |
| Desmontar y montar Soporte pinza freno dl dr | | |
| Sustituir Neumático dl dr | 0,30 | 15,91 |
| Incluye Equilibrar rueda dl dr | | |
| Sustituir Paragolpes dl | 1,30 | 68,95 |
| Incluye Desarmar/Despiezar Paragolpes dl | | |
| Sustituir Puente dl | 0,60 | 31,82 |
| Desmontar y montar Caja dirección | | |
| Desmontar y montar Puente dl | | |
| Sustituir Radiador motor / Sustituir Junta iz radiador | 0,10 | 5,30 |
| Sustituir Anticongelante | | |
| Sustituir, Desmontar y montar Conj ventilador radiador | | |

Sustituciones

| | | |
|--|------|--------|
| Sustituir Receptor dr c/c paragolpes dl | 0,10 | 5,30 |
| Sustituir Receptor iz c/c paragolpes dl | 0,10 | 5,30 |
| Sustituir Refuerzo forro aleta dl dr | 6,90 | 365,98 |
| Desmontar y montar Capó dl | | |
| Desmontar y montar Rejilla dr torpedo | | |
| Sustituir, Desmontar y montar Traviesa sup dr frente | | |
| Sustituir Refuerzo larguero sup dl dr (zona dl) | 1,30 | 68,95 |
| Sustituir Rejilla dl | 0,20 | 10,61 |
| Sustituir Rejilla paragolpes dl | 0,20 | 10,61 |
| Sustituir Rótula brazo suspensión dl dr | 0,10 | 5,30 |
| Sustituir Sensor cent dr airbag | 0,10 | 5,30 |
| Desmontar y montar Guarnecido puerta dl dr | | |
| Desmontar y montar Guarnecido puerta dl iz | | |
| Sustituir Sensor cent iz airbag | 0,10 | 5,30 |
| Desmontar y montar Guarnecido puerta dl dr | | |
| Desmontar y montar Guarnecido puerta dl iz | | |
| Sustituir Sensor iz airbag | 0,10 | 5,30 |
| Sustituir Soporte dr puente dl | 0,30 | 15,91 |
| Sustituir Soporte mando apertura capó dl | 0,10 | 5,30 |
| Incluye Desmontar y montar Mando apertura capó dl | | |
| Sustituir Tablero instrumentos | 0,80 | 42,43 |
| Incluye Desmontar y montar Tablero instrumentos | | |
| Sustituir Transmisión dl dr | 0,60 | 31,82 |
| Sustituir Tubo salida compresor a/c | 0,10 | 5,30 |
| Sustituir Tubo salida condensador a/c | 0,20 | 10,61 |
| Desmontar y montar Sblock soporte motor | | |
| Soltar y fijar conj motor-cambio | | |
| Sustituir Tubo salida evaporador a/c | 0,20 | 10,61 |
| Sustituir Ud control airbag | 0,10 | 5,30 |
| Desmontar y montar Ud control airbag | | |
| Función guiada | | |
| Sustituir Varilla sujeción capó dl | 0,20 | 10,61 |
| Sustituir, Desmontar y montar Conj ventilador radiador | 0,10 | 5,30 |
| Incluye Sustituir Radiador motor / Sustituir Junta iz radiador | | |

Reparaciones

| | | |
|---|------|--------|
| Ajustar Calibración dinámica cámara dl | 0,10 | 5,30 |
| Desmontar y montar Acolchado respaldo tr dr | 0,40 | 21,22 |
| Desmontar y montar Caja mariposa | 0,10 | 5,30 |
| Desmontar y montar Colector admisión | 0,50 | 26,52 |
| Desmontar y montar Compresor completo a/c | 0,30 | 15,91 |
| Desmontar y montar Conj muelle-amortiguador dl dr | 0,30 | 15,91 |
| Desmontar y montar Copela amortiguador dl dr | 0,20 | 10,61 |
| Desmontar y montar Correa accesorios | 0,10 | 5,30 |
| Desmontar y montar Disco freno dl dr | 0,10 | 5,30 |
| Desmontar y montar Guarnecido pilar B iz / Desmontar y montar Guarnecido pilar B dr | 0,10 | 5,30 |
| Desmontar y montar Guarnecido puerta dl iz / Desmontar y montar Guarnecido puerta dl dr | 0,70 | 37,13 |
| Desmontar y montar Guarnecido techo | 1,40 | 74,26 |
| Desmontar y montar Mangueta dl dr | 0,60 | 31,82 |
| Desmontar y montar Muelle dr suspensión dl | 0,10 | 5,30 |
| Desmontar y montar Protector disco freno dl dr | 0,10 | 5,30 |
| Desmontar y montar Puente dl / Desmontar y montar Caja dirección | 1,60 | 84,86 |
| Desmontar y montar Respaldo tr dr | 0,20 | 10,61 |
| Desmontar y montar Sblock soporte motor | 0,30 | 15,91 |
| Desmontar y montar Soporte pinza freno dl dr | 0,40 | 21,22 |
| Desmontar y montar Tablero instrumentos | 3,00 | 159,12 |
| Desmontar y montar Tapizado respaldo tr dr | 0,40 | 21,22 |

Reparaciones

| | | | | |
|--|--|--|------|-------|
| Desmontar y montar Tubo salida intercooler | | | 0,40 | 21,22 |
| Desmontar y montar Ud control airbag | | | 0,20 | 10,61 |
| Función guiada | | | 0,20 | 10,61 |
| Soltar y fijar conj motor-cambio | | | 0,40 | 21,22 |
| Sustituir Anticongelante | | | 0,50 | 26,52 |

Pinturas

| | Daño | %Pint. | Tiempo(h) | Total(€) |
|---|-------------|---------------|------------------|-----------------|
| Aleta dl dr Sustitución | NUEVO | 100 | | |
| Aleta dl iz Sustitución | NUEVO | 100 | | |
| Capó dl Sustitución | NUEVO | 100 | 8,25 | 437,58 |
| Larguero dr corte salpicadero Sustitución | NUEVO | 100 | | |
| Larguero iz corte salpicadero Sustitución | NUEVO | 100 | | |
| Larguero sup pase rueda dl dr Sustitución | NUEVO | 100 | | |
| Moldura paragolpes dl Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo | NUEVO | 100 | | |
| Paragolpes dl Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo | NUEVO | 100 | | |
| Pase rueda dl dr Sustitución | NUEVO | 100 | | |
| Refuerzo forro aleta dl dr Sustitución | NUEVO | 100 | | |
| Refuerzo larguero sup dl dr (zona dl) Sustitución | NUEVO | 100 | | |

RESUMEN

| | Tiempo(h) | Total(€) |
|---|------------------|-----------------|
| PIEZAS SUSTITUIDAS | | 20131,53 |
| MANO OBRA SUSTITUCIONES | 46,50 | 2466,36 |
| MANO OBRA REPARACIONES | 12,70 | 673,61 |
| MANO DE OBRA PINTURA | 8,25 | 437,58 |
| MATERIAL PINTURA | | 499,95 |
| TOTAL PERITACIÓN | | 24209,03 |
| FRANQUICIA (IVA no incluido) | | 247,93 |
| BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN) | | 0,00 |

Fecha: 12/02/2025