

| DATOS VEHÍCULO | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Matrícula | | Fecha de 1ª Matriculación | 17/02/2021 |
| Marca y modelo | MERCEDES T.T. Clase Glc Glc 220 D | Fecha última transferencia | - |
| Tipo Motor | DIESEL | Fecha de Emisión Contrato | - |
| Bastidor | | Certificado Rev. Preentrega | |
| Kilómetros | 115106 | Intervalo de mantenimiento | 25.000 km o 1 año |
| DATOS DE AVERÍA | | | |
| Nº Garantía | | Kms. Recorridos desde Garantía VO | 0 |
| Fecha OR | 13/01/2025 | Revisiones correctas | No |
| Fª 1ª visita | 16/01/2025 | Entra en grúa | No |
| Existe parte de grúa | - | Comentarios parte grúa | |
| Nº Visitas | 1 | Uso inadecuado | No |

| HISTORIAL DE MANTENIMIENTO | | | |
|----------------------------|------------|---------|--|
| | Fecha | Km. | Descripción Tipo de Intervención / Observaciones |
| Revisión | 07/02/2022 | 25.300 | Aceite motor |
| Revisión | 02/03/2023 | 54.474 | Aceite motor |
| Revisión | 14/12/2023 | 79.131 | Aceite motor |
| Revisión | 09/01/2025 | 115.106 | Aceite motor |

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- TRAI DO EN GRUA.

| HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|--|
| INFORME FINAL | 16/01/2025 | Vehículo peritado | La valoración NO está acordada con el taller |

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 16/01/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca MERCEDES T.T., modelo Clase Glc Glc 220 D 4mat i c con matrícula

Somos atendidos por RESPONSABLE DE TALLER., quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación, ficha técnica y libro de revisiones sin sellar.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. TRAI DO EN GRUA.

En conversación con el responsable del taller nos indica que el vehículo sufre de una avería grave en el motor.

Una vez escuchado al responsable del taller procedemos a la inspección del vehículo.

En primer lugar, comprobamos que los testigos luminosos del cuadro de mandos funcionan correctamente.

El responsable del taller nos indica que el vehículo entro con el nivel del líquido refrigerante en orden, el nivel de aceite motor solo se puede mirar con el motor en marcha, pero se nos informa que en el test no ha aparecido ningún código referente al aceite motor por lo que entendemos que el nivel también era correcto.

Nos facilitan diagnosis electrónica en la que apreciamos la existencia de los siguientes fallos:

Unidad control motor: Sensor N° Revoluciones

PTCU: Cadena cinemática - Tensión de red abordo pequeña.

Por otro lado, se nos informa que tuvieron que el motor de arranque presentaba daños por lo que tuvo que ser sustituido antes de poder verificar el motor ya que este sirve de fusible intermedio y si esta dañado no se puede comprobar el motor.

Tras sustituir el motor de arranque podemos comprobar como el motor sigue sin arrancar por lo que constatamos que el motor se encuentra clavado.

Para conocer el origen y alcance de los daños serian necesarios grandes desmontajes por lo que recomendamos la sustitución del motor sin descartar la aparición de daños ocultos.

CONCLUSIONES TRAI DO EN GRUA.

Anomalía interna en el motor el cual se encuentra totalmente clavado sin opción al giro por una avería interna, habiéndose sustituido el motor de arranque previamente al encontrarse dañado.

Para una reparación de calidad y garantía será necesaria la sustitución del motor junto a los elementos pertinentes.

No es posible descartar la aparición de daños ocultos.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 107.000

Equipamiento

Manual

AUTOMATICO 9 VELOCIDADES - 421

DIFERENCIAL MARCADO - 725008

VIN Decoder

GENERAL GLC 220 D 4MATIC - 253915

TURBO-DIESEL 1950CC 143KW (194) 4MATIC - 654.920+M005

GENERAL (D08) OM654 - 654920

GENERAL 2.0CC - M20

GENERAL MOTOR DIESEL OM654 - M654

Nº SERIE 288450

PLANTA DE MONTAJE V

Automático

TODO TERRENO 5 PUERTAS

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

GENERAL SERIE 253 - F253

ESPAÑA ESPAÑA - 577L

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - COND_L

Piezas

| | Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|---|---------------|--------------------------------|------|-----------|-----|------|----------|
| 🚩 | 003 | Tornillería - | 1,00 | 177,35 | | | 177,35 |
| 🚩 | A654906160080 | Motor arranque - Estándar | 1,00 | 484,68 | | | 484,68 |
| | A7252703707 | Filtro aceite caja velocidades | 1,00 | 158,34 | | | 158,34 |
| 🚩 | A2539053500 | Sensor giro rueda dl iz | 1,00 | 98,16 | | | 98,16 |
| 🚩 | A2741420080 | Junta tr colector escape | 1,00 | 9,07 | | | 9,07 |
| 🚩 | A6541421980 | Junta tr colector escape | 1,00 | 3,88 | | | 3,88 |
| 🚩 | A2134921500 | Junta tr escape intermedio | 1,00 | 7,69 | | | 7,69 |
| | A0004920000 | Junta salida turbo | 1,00 | 16,22 | | | 16,22 |
| 🚩 | LP 00W30 21 | Aceite motor - - - NET3 | 6,00 | 31,08 | | | 186,48 |
| 🚩 | G1401 | Anticongelante | 5,00 | 13,14 | | | 65,70 |
| 🚩 | G2205 | Aceite caja velocidades | 7,50 | 31,95 | | | 239,63 |
| 🚩 | G2600 | Aceite transfer | 0,68 | 18,75 | | | 12,75 |

Mano de obra

| | Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|----|-----------------|--|---------|-----------|-----|------|-----------|
| - | T1 🚩 15-7170-05 | Sustituir Motor arranque | 0,33 h | 51,00 | | | 16,83 |
| I | 15-7100-05 | Desmontar y montar Motor arranque | | | | | |
| I | 49-7280-02 | Desmontar y montar Escape completo | | | | | |
| NI | 54-7989-01EM | Desconectar batería red de a bordo | | | | | |
| NI | 61-1075-02 | Desmontar y montar Protector mecánica delantera | | | | | |
| NI | 61-1087-02 | Desmontar y montar Protector tr mecánica delantera | | | | | |
| NI | 61-1116-02 | Desmontar y montar Protector iz piso | | | | | |
| NI | 61-1117-02 | Desmontar y montar Protector dr piso | | | | | |
| 🚩 | T1 🚩 42-9871-01 | Sustituir Sensor giro rueda dl iz | 0,50 h | 51,00 | | | 25,50 |
| 🚩 | I 40-1580-01 | Desmontar y montar Rueda dl iz | | | | | |
| 🚩 | I 42-9871-01 | Desmontar y montar Sensor giro rueda dl iz | | | | | |
| 🚩 | NI 54-1011-01 | Verificar Diagnosis | | | | | |
| 🚩 | T2 🚩 54-1011-01 | Verificar Diagnosis | 0,00 h | 51,00 | | | 0,00 |
| 🚩 | + 14-3900-02 | Sustituir Junta tr colector escape | | | | | |
| 🚩 | T2 🚩 GtT62000 | Verificar Diagnosis | 10,30 h | 51,00 | | | 525,30 |
| 🚩 | T1 GtT003 | Sustituir Tornillería | 0,00 h | 51,00 | | | 0,00 |
| 🚩 | T2 GtT01020 | Reparar Motor completo | 0,00 h | 0,00 | | | 11.366,95 |
| | T1 00-6480-02EM | Sustituir Aceite transfer | 0,30 h | 51,00 | | | 15,30 |
| | T1 00-6555-01EM | Sustituir Aceite motor | 0,30 h | 51,00 | | | 15,30 |
| 🚩 | T1 🚩 14-3900-02 | Sustituir Junta tr colector escape | 5,20 h | 51,00 | | | 265,20 |
| 🚩 | I 09-6020-02 | Desmontar y montar Turbocompresor / Sustituir Junta tr colector escape | | | | | |

Mano de obra

| | Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|----|----------------|---|-------------|------------------|------------|-------------|-----------------|
| 🚩 | I 49-8810-03 | Desmontar y montar Filtro partículas | | | | | |
| 🚩 | NI 54-1011-01 | Verificar Diagnosis | | | | | |
| 🚩 | NI 61-1075-02 | Desmontar y montar Protector mecánica delantera | | | | | |
| 🚩 | NI 61-1086-02 | Desmontar y montar Protector dl mecánica delantera | | | | | |
| 🚩 | NI 61-1087-02 | Desmontar y montar Protector tr mecánica delantera | | | | | |
| T2 | 🔧 27-1260-01 | Comprobar aceite caja velocidades | 0,40 h | 51,00 | | | 20,40 |
| + | 27-7080-01 | Sustituir Filtro aceite caja velocidades | | | | | |
| T1 | 🔧 27-1263-02 | Sustituir Aceite caja velocidades | 1,40 h | 51,00 | | | 71,40 |
| NI | 61-1075-02 | Desmontar y montar Protector mecánica delantera | | | | | |
| NI | 61-1087-02 | Desmontar y montar Protector tr mecánica delantera | | | | | |
| T1 | 🔧 27-7034-02 | Sustituir Junta cárter aceite c/v | 1,40 h | 51,00 | | | 71,40 |
| + | 27-7080-01 | Sustituir Filtro aceite caja velocidades | | | | | |
| T1 | 🔧 27-7080-01 | Sustituir Filtro aceite caja velocidades | 0,10 h | 51,00 | | | 5,10 |
| NI | 27-1260-01 | Comprobar aceite caja velocidades | | | | | |
| NI | 27-7034-02 | Sustituir Junta cárter aceite c/v | | | | | |
| NI | 54-1011-01 | Verificar Diagnosis | | | | | |
| NI | 61-1075-02 | Desmontar y montar Protector mecánica delantera | | | | | |
| NI | 61-1087-02 | Desmontar y montar Protector tr mecánica delantera | | | | | |
| T2 | 🔧 54-7989-01EM | Desconectar batería red de a bordo | 0,20 h | 51,00 | | | 10,20 |
| + | 15-7170-05 | Sustituir Motor arranque | | | | | |
| 🚩 | T2 🛠️ GtT73H20 | Desmontar y montar Desmontaje MO mecánica | 2,10 h | 51,00 | | | 107,10 |
| T1 | 🛠️ GtTG1401 | Sustituir Anticongelante | 0,70 h | 0,00 | | | 0,00 |
| T1 | 🛠️ 61-1028-03 | Desmontar y montar Protector iz piso / Desmontar y montar Protector dr piso / Desmontar y montar Protector mecánica delantera / Desmontar y montar Protector dl mecánica delantera / Desmontar y montar Protector tr mecánica delantera | 0,90 h | 51,00 | | | 45,90 |

Resumen

| Piezas | | Mano de obra | | Pintura | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|-------------|--|--------|
| Fecha tarifa | 07/01/2025 | Total I/D MO | 0,00 € | Total I/D MO Pintura | 0,00 € |
| Total I/D Piezas | 0,00 € | Subtotal Importe MO | 11.366,95 € | Subtotal Importe MO | 0,00 € |
| Subtotal | 1.459,95 € | Subtotal Horas MO | 1.194,93 € | Subtotal Horas MO | 0,00 € |
| Pequeño Material (0,00%) | 0,00 € | Total sin descuentos (24,13 h) | 12.561,88 € | Subtotal M.O. (0,00 h) | 0,00 € |
| Material anticorrosivo | 0,00 € | Descuento sobre total MO (0,00%) | 0,00 € | Descuento sobre MO (0,00%) | 0,00 € |
| Material pintado de bajos | 0,00 € | Total | 12.561,88 € | Total mano de obra | 0,00 € |
| Coste envío recambios | 0,00 € | | | Total I/D Material Pintura | 0,00 € |
| Total sin descuentos | 1.459,95 € | | | Subtotal material | 0,00 € |
| Dto. sobre total piezas (0,00%) | 0,00 € | | | Dto. sobre material (0,00%) | 0,00 € |
| Total | 1.459,95 € | | | Total del material | 0,00 € |
| | | | | Total sin descuentos | 0,00 € |
| | | | | Descuento sobre total Pintura (0,00%) | 0,00 € |
| | | | | Total | 0,00 € |
| Varios | | | | <i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i> | |
| Total Varios | 0,00 € | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|
| Total | | | | | |
| Fijo franquicia | 0,00 € | Total piezas | 1.459,95 € | Dto. sobre el total (0,00%) | 0,00 € |
| Porcentaje franquicia | 0,00% | Total mano de obra | 12.561,88 € | Total Tasas reciclado residuos | 0,81 € |
| Val. max. franquicia | 0,00 € | Total pintura | 0,00 € | Base del impuesto | 14.022,64 € |
| Val. min. franquicia | 0,00 € | SubTotal | 14.021,83 € | Total sin franquicia | 14.022,64 € |
| Total Franquicia | 0,00 € | Total Varios | 0,00 € | Total | 14.022,64 € |

NOTAS

 Manual

 No Actualizada

 Sin Precio

 Documentado por GT Motive

 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

| DATOS VEHÍCULO | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| Matrícula | | Fecha de inspección | 16/01/2025 |
| Marca | MERCEDES T.T. | Km. vehículo | 115106 Km. |
| Modelo | Clase Glc Glc 220 D 4mati c | Color Vehículo | AZUL |
| Versión | Turismo/derivado | FªMatriculación | 17/02/2021 |
| VIN | | Importe Daños Ext. | 1606,80 € |
| Combustible | Diesel | Importe Daños Int. | 0,00 € |

| | |
|--|---------------------------------|
| Tiene segundo juego de llaves: NO | Tiene los libros de usuario: SI |
| Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): SI | Tiene rueda repuesto: NO |

A fecha 16/01/2025 Personado en el taller indicado, comprobamos que el vehículo de referencia se encuentra en las instalaciones, procediendo a realizar reconocimiento del mismo.

A continuación realizamos una inspección de los daños exteriores presentes en el vehículo pudiendo observar diversos daños de estacionamiento y pequeños siniestros de circulación en carrocería exterior.

El vehículo dispone de la documentación y de un juego de llaves. No se localizan los triángulos ni los chalecos.

Inspeccionamos el interior del vehículo, el cual se encuentra en buen estado de conservación, con suciedad de uso.

En último lugar indicar que los neumáticos tienen una profundidad adecuada no habiendo llegado todavía al testigo de desgaste.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 115.106

Equipamiento

Manual

ACCESORIOS PACK EXT AMG - P90
LLANTAS ALE 7.0JX17" - 25R

PARTICULARIDADES TECNICAS CLAVE 800 - 800

VIN Decoder

TURBO-DIESEL 1950CC 143KW (194) 4MATIC - 654.920+M005
GENERAL 2.0CC - M20
GENERAL GLC 220 D 4MATIC - 253915
PLANTA DE MONTAJE V

GENERAL (D08) OM654 - 654920
GENERAL MOTOR DIESEL OM654 - M654
Nº SERIE 288450

Automático

ESPAÑA ESPAÑA - 577L
GENERAL SERIE 253 - F253
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - COND_L

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
TODO TERRENO 5 PUERTAS

Piezas

| Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|-------------|------------------------------|------|-----------|-----|------|----------|
| A0008800300 | Emblema dl | 1,00 | 179,99 | | | 179,99 |
| A2538850722 | Moldura contorno aleta tr iz | 1,00 | 127,44 | | | 127,44 |

Mano de obra

| Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|-----------------|---|--------|-----------|-----|------|----------|
| T2 54-1011-01 | Verificar Diagnostico | 0,20 h | 51,00 | | | 10,20 |
| + 88-8806-03EM | Desarmar/Despiezar Paragolpes tr (zona sup) | | | | | |
| T1 82-4905-01 | Desmontar y montar Piloto tr iz / Desmontar y montar Piloto tr dr | 0,50 h | 51,00 | | | 25,50 |
| T1 88-1102-01 | Desmontar y montar Paragolpes dl | 0,70 h | 51,00 | | | 35,70 |
| NI 40-1580-01 | Desmontar y montar Rueda dl iz | | | | | |
| NI 40-1580-01 | Desmontar y montar Rueda dl dr | | | | | |
| T1 88-3491-01 | Sustituir Emblema dl | 0,10 h | 51,00 | | | 5,10 |
| T1 88-8802-02 | Desmontar y montar Paragolpes tr | 0,90 h | 51,00 | | | 45,90 |
| + 88-8802-02EM | Desmontar y montar Paragolpes tr (zona sup) | | | | | |
| T1 88-8802-02EM | Desmontar y montar Paragolpes tr (zona sup) | 0,20 h | 51,00 | | | 10,20 |
| NI 82-4901-01 | Desmontar y montar Piloto tr iz | | | | | |
| NI 82-4903-01 | Desmontar y montar Piloto tr dr | | | | | |
| NI 88-8802-02 | Desmontar y montar Paragolpes tr | | | | | |
| T1 88-8806-03EM | Desarmar/Despiezar Paragolpes tr (zona sup) | 0,20 h | 51,00 | | | 10,20 |
| NI 54-1011-01 | Verificar Diagnostico | | | | | |
| NI 82-4901-01 | Desmontar y montar Piloto tr iz | | | | | |
| NI 82-4903-01 | Desmontar y montar Piloto tr dr | | | | | |
| NI 88-8802-02 | Desmontar y montar Paragolpes tr | | | | | |
| T1 88-9893-01 | Sustituir Moldura contorno aleta tr iz | 0,20 h | 51,00 | | | 10,20 |
| T2 GtT4311R | Reparar Llanta rueda dl dr | 0,00 h | 0,00 | | | 140,00 |
| T2 GtT69050 | Reparar Paragolpes dl | 1,00 h | 51,00 | | | 51,00 |
| T2 GtT7401L | Reparar Puerta dl iz | 0,80 h | 51,00 | | | 40,80 |
| T2 GtT7801L | Reparar Puerta tr iz | 1,50 h | 51,00 | | | 76,50 |
| T2 GtT81B50 | Reparar Paragolpes tr (zona sup) | 2,00 h | 51,00 | | | 102,00 |
| T1 40-1590-01 | Desmontar y montar Rueda dl iz / Desmontar y montar Rueda dl dr | 0,30 h | 51,00 | | | 15,30 |

Pintura

| Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|----------|---|------|-----------|-----|------|----------|
| CHAPA | | | | | | |
| GtP7801L | Puerta tr iz Reparación (S=3) (L=0) | | | | | |
| GtP9056L | Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=0) (L=1) | | | | | |
| GtP7401L | Puerta dl iz Reparación (S=2) (L=1) | | | | | |
| GtP7401R | Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=2) | | | | | |
| PLASTICO | | | | | | |
| GtP69050 | Paragolpes dl Reparación (S=1) (L=4) Color Carrocería Completo | | | | | |
| GtP81C50 | Paragolpes tr (zona inf) Reparación (S=0) (L=3) Texturado Completo | | | | | |
| GtP81B50 | Paragolpes tr (zona sup) Reparación (S=4) (L=0) Color Carrocería Completo | | | | | |

Resumen

| Piezas | | Mano de obra | | Pintura | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|----------|--|----------|
| Fecha tarifa | 07/01/2025 | Total I/D MO | 0,00 € | Total I/D MO Pintura | 0,00 € |
| Total I/D Piezas | 0,00 € | Subtotal Importe MO | 140,00 € | Subtotal Importe MO | 0,00 € |
| Subtotal | 307,43 € | Subtotal Horas MO | 438,60 € | Subtotal Horas MO | 405,45 € |
| Pequeño Material (0,00%) | 0,00 € | Total sin descuentos (8,60 h) | 578,60 € | Subtotal M.O. (7,95 h) | 405,45 € |
| Material anticorrosivo | 0,00 € | Descuento sobre total MO (0,00%) | 0,00 € | Descuento sobre MO (0,00%) | 0,00 € |
| Material pintado de bajos | 0,00 € | Total | 578,60 € | Total mano de obra | 405,45 € |
| Coste envío recambios | 0,00 € | | | Total I/D Material Pintura | 0,00 € |
| Total sin descuentos | 307,43 € | | | Subtotal material | 315,32 € |
| Dto. sobre total piezas (0,00%) | 0,00 € | | | Dto. sobre material (0,00%) | 0,00 € |
| Total | 307,43 € | | | Total del material | 315,32 € |
| | | | | Total sin descuentos | 720,77 € |
| | | | | Descuento sobre total Pintura (0,00%) | 0,00 € |
| | | | | Total | 720,77 € |
| Varios | | | | | |
| Total Varios | 0,00 € | | | | |
| | | | | <i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i> | |
| | | | | <i>Tipo de pintura: Bicapa Perlado</i> | |
| | | | | Nº colores | 1 |

Total

| | | | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Fijo franquicia | 0,00 € | Total piezas | 307,43 € | Dto. sobre el total (0,00%) | 0,00 € |
| Porcentaje franquicia | 0,00% | Total mano de obra | 578,60 € | Total Tasas reciclado residuos | 0,00 € |
| Val. max. franquicia | 0,00 € | Total pintura | 720,77 € | Base del impuesto | 1.606,80 € |
| Val. min. franquicia | 0,00 € | SubTotal | 1.606,80 € | IVA (21%) | 337,43 € |
| Total Franquicia | 0,00 € | Total Varios | 0,00 € | Total sin franquicia | 1.944,23 € |
| | | | | Total | 1.944,23 € |

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS Manual No Actualizada Sin Precio Documentado por GT Motive Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por