

## 1. LOCALIZACION DE LOS DAÑOS:

Línea	Concepto
1	LATERAL IZQ
2	LATERAL DER

## 2. OBSERVACIONES:

Estado de los neumáticos: Regular

### Otras observaciones:

Se ha observado forzamiento en la manecilla de la puerta delantera izquierda. El clausor no se encuentra frozado. El vehículo no tiene llaves por lo que no se ha podido realizar prueba funcional. Verificado el hueco motor, se observa como la instalación ha sido manipulada en parte. Igualmente, se observa la existencia de una fuga de líquido refrigerante a través de motor (ver reportaje fotográfico). El interior del vehículo se encuentra sucio, pero no presenta aparentemente daños. Procedemos a valorar los daños externos verificados.

## 3. VALORACIÓN:

Precio Mano de Obra: 36,50 €  
Precio Mano de Obra Pintura: 36,50 €

### RESUMEN

#### ✗ Sin compromiso de pago

#### PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	153,06
<b>Total Piezas</b>	=	<b>153,06</b>

#### PINTURA

Subtotal M.O. Pintura (0 h)	=	156,60
Total M.O. Pintura (4,29 h)	=	156,60
Subtotal Materiales Pintura (€)	=	88,69
Total Materiales Pintura (sin dto.)	=	88,69
Dto. en Mat. Pintura (10,00 %)	=	8,87
Total Materiales Pintura (cod dto.)	=	79,82
<b>Total Pintura</b>	=	<b>236,42</b>

#### MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (4,80 h)	=	175,20
<b>Total M.O.</b>	=	<b>175,20</b>

### RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	564,68
IVA (0,00 %)	=	0,00

TOTAL A PAGAR

=

564,68

## EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO  
 ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO  
 ADAS S/CAMARAS VISION  
 RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO  
 INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS  
 GENERAL 2.0L GASOLINA AJ200 MID

ADAS S/REGULADOR VELOCIDAD  
 ADAS S/FRENADA EMERGENCIA INTELIGENTE  
 TODO TERRENO 5 PUERTAS  
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA  
 IZQUIERDA  
 INYECCION MULTIPUNTO 1997CC 184KW (250)  
 ESPAÑA ESPAÑA

## PIEZAS / RECAMBIOS

N Breve	Referencia	Descripción	Uds	Precio(€)	Dpr(%)	I/D(%)	Total(€)
7565L	LR178958	Manilla exterior puerta dl iz	1,00	153,06			153,06

## MANO DE OBRA

N Operación	Descripción	Tiempo(h)	Precio(€)	Dpr./I/D	Total(€)
76111099EM	Desmontar y montar Retrovisor dr	0,3	36,50	0	10,95
GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	1	36,50	0	36,50
GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	2	36,50	0	73,00
020202	Puesta a disposición del vehículo	0,2	36,50	0	7,30
765807	Sustituir Manilla exterior puerta dl iz	1,3	36,50	0	47,45

## PINTURA

Descripción: den.+pos.+nivel + (%pintado)	Material	Tiempo(h)	I/D(h)	Total(€)
Pintar Aleta dl dr	0,00	0,00		0,00
Pintar Puerta dl dr	0,00	0,00		0,00
Pintar P4B Aleta DL DR - Fuerte	23,50	0,99		59,64
Pintar P4B Constante pintura	6,00	1,10		46,15
Pintar P4B Manilla puerta DL IZ	9,36	0,17		15,57
Pintar P4B Puerta DL DR - Fuerte	40,79	1,87		109,05
Pintar P4B Retrovisor DR - Base	9,04	0,16		14,88

## RESUMEN

### PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	153,06
<b>Total Piezas</b>	=	<b>153,06</b>

### PINTURA

Subtotal M.O. Pintura (0 h)	=	156,60
Total M.O. Pintura (4,29 h)	=	156,60
Subtotal Materiales Pintura (€)	=	88,69
Total Materiales Pintura (sin dto.)	=	88,69
Dto. en Mat. Pintura (10,00 %)	=	8,87
Total Materiales Pintura (cod dto.)	=	79,82
<b>Total Pintura</b>	=	<b>236,42</b>

### MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (4,80 h)	=	175,20
<b>Total M.O.</b>	=	<b>175,20</b>

## RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	564,68
IVA (0,00 %)	=	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	=	<b>564,68</b>