

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	14/04/2021	30.559	REVISIÓN PERIÓDICA
Revisión	07/06/2022	61.232	REVISIÓN PERIÓDICA
Revisión	23/11/2023	95.432	REVISIÓN PERIÓDICA
Revisión	13/01/2025	110.336	REVISIÓN PERIÓDICA

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- Fallo motor

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	09/02/2025	Vehículo peritado	La valoración ha sido acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 04/02/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca FIAT INDUSTRI., modelo Fiorino Cargo Base N1 1 .3 Mjet 59 Kw (80 Cv) con matrícula

Somos atendidos por Jefe taller, quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación, ficha técnica y libro de revisiones sellado.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra desmontado.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. FALLO MOTOR

Tras atender las explicaciones del jefe de taller, pasamos a verificar el fallo sobre el vehículo.

En nuestra visita al taller reparador, somos informados que el vehículo ha entrado como consecuencia de presentar un fallo de funcionamiento en el motor.

Por ello, procedemos a verificar la avería sobre el vehículo que nos ocupa, en donde observamos que el vehículo ya se encuentra desmontado.

Primeramente, nos facilitan la diagnosis efectuada al vehículo, en donde se quedaron registrados los siguientes fallos:

P2563 22 - DIAGNOSIS TRAZADO POSICIÓN TURBOCOMPRESOR DE GEOMETRÍA VARIABLE - La amplitud de la señal supera el valor máximo.

P0234 62 - PRESIÓN COLECTOR DE ADMISIÓN ALTA - Error de la señal de comparación.

P2BA9 00 - SUPERACIÓN DEL UMBRAL DE EMISIONES NOx - Calidad insuficiente urea o condiciones de funcionamiento del sistema no satisfechas.

Ante esto, el taller procedió al desmontaje del filtro de partículas el cual se observaba completamente tupido, por lo que llevaron el filtro de partículas a comprobar. En esta comprobación, se ha indicado que el filtro de partículas esta irrecuperable.

Verificamos visualmente el turbocompresor el cual presenta un interior obstruido de carbonillas, pero dada la estrecha boca de admisión, no podemos comprobarlo minuciosamente.

Ante lo expuesto con anterioridad, a nuestro entender, esta avería mecánica se ha producido por la obturación por carbonilla del filtro de partículas que ha causado una sobrepresión en elementos del sistema de escape dañándolos.

Para solucionar esta avería mecánica, se debe proceder con la sustitución del filtro de partículas junto al turbocompresor.

CONCLUSIONES FALLO MOTOR

El vehículo examinado corresponde a una furgoneta marca Fiat modelo Fiorino, la cual presenta un fallo de funcionamiento en el motor, como consecuencia del taponamiento del filtro de partículas.

Para solucionar esta avería mecánica, se debe proceder con la sustitución del filtro de partículas junto al turbocompresor.

No es posible descartar la aparición de daños ocultos.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la

mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 110.390

Equipamiento

Interfaz

CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - XFC	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS DL - 028
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - 228	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENT C/TOMA CORRIENTE - 823
VOLANTE Y MANDOS MANDOS RADIO/TELF EN VOLANTE - 245	COMERCIAL FURGON C/PUERTA LAT DR
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - 025	ACCESORIOS TAPA GUANTERA C/CIERRE - 845
ACCESORIOS REJILLA SEPARACION CARGA MOVIL - 201	TURBO-DIESEL 1248CC 59KW (80) - 225A2.000
ANTIPOLUCION CODIGO EMISIONES 2 - 66M	DIRECCION COLUMNA DIRECCION REG ALTURA - 011
Nº SERIE 06P47672	LUCES FAROS ANTINEBLA - 097
FECHA FABRICACIÓN 19/09/2019	AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO/CD/MP3 SERIE 1 - 414
AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB - 83X	SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - 502
ASIENTOS ACOMPAÑANTE PLEGABLE - 4GQ	MANUAL 5 VELOCIDADES
VERSION HOMOLOGACION TRANSPORTE MERCANCIAS - TRSN1/7A7	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - 5DE
ANTIPOLUCION NORMA EU6D - ECOCF6D	LLANTAS 6.0JX15" - 130
LLANTAS RUEDA DE REPUESTO NORMAL - 980	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - 392
NEUMATICOS 185/65 R 15..T	Nº MOTOR 06921963

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
✔	034	Juntas, arandelas, tornillería -	1,00	80,00			80,00
	0000046823509	Arandela tapón cárter aceite	1,00	8,36			8,36
	0006000626333	Filtro aceite - PURFLUX - Nueva	1,00	22,00			22,00
	0000071797416	Turbocompresor - Estándar	1,00	1.431,58			1.431,58
	0000055283805	Tubo inf engrase turbo	1,00	38,10			38,10
	0000046353648	Tubo engrase turbo	1,00	60,47			60,47
	0000014464286	Junta tubo salida intercooler	1,00	5,22			5,22
	0000073500058	Junta colector escape	1,00	51,80			51,80
	0000055242139	Junta tr colector escape	1,00	11,70			11,70
	0000046347097	Catalizador-filtro partículas	1,00	1.831,35			1.831,35
	1613712880	Sblock/s tubo salida turbo - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic	1,00	5,48			5,48
	0000055209833	Abrazadera salida turbo - Nueva	1,00	28,29			28,29
	0000052009389	Junta tr tubo salida turbo	1,00	6,01			6,01
✔	00W20-OEM-FIAT95535DM1-D4	Aceite motor - 00W20 OEM	4,50	21,00			94,50

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
-	T1 0010T10	Sustituir Aceite motor	0,20 h	28,67			5,73
-	T1 1048B44	Sustituir Junta tubo salida intercooler	0,10 h	28,67			2,87
	T1 1072C10	Sustituir Junta colector escape	3,55 h	28,67			101,78
I	1064A10	Sustituir, Desmontar y montar Turbocompresor / Sustituir Junta tr colector escape					
I	1080H11	Sustituir Abrazadera salida turbo / Sustituir, Desmontar y montar Catalizador-filtro partículas					
I	1080H13	Desmontar y montar Sensor temperatura escape					
I	1084B36	Desmontar y montar Conjunto filtro aceite					
-	T1 1084B30	Sustituir Filtro aceite	0,30 h	28,67			8,60
	T1 EM12220	Sustituir Sblock/s tubo salida turbo	0,15 h	28,67			4,30
	T1 EM12Z90	Sustituir Junta tr tubo salida turbo	0,30 h	28,67			8,60
✔	T1 GtT034	Sustituir Juntas, arandelas, tornillería	0,00 h	28,67			0,00
✔	T2 GtT12050	Verificar Colector escape	0,50 h	28,67			14,34

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	GtT62000	Verificar Diagnosis	1,00 h	28,67			28,67
	GtTG8813	Verificar Prueba funcional	0,50 h	28,67			14,34

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	3.674,86 €	Subtotal Horas MO	189,23 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (6,60 h)	189,23 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	189,23 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	3.674,86 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	3.674,86 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	3.674,86 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	189,23 €	Total Tasas reciclado residuos	0,27 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	3.864,36 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	3.864,09 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	3.864,36 €
				Total	3.864,36 €

NOTAS

Manual
 No Actualizada
 Sin Precio
 Documentado por GT Motive
 Pieza pre pintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

A fecha 09/02/2025 Personado en el taller indicado, comprobamos que el vehículo de referencia se encuentra en las instalaciones, procediendo a realizar reconocimiento del mismo.

A continuación realizamos una inspección de los daños exteriores presentes en el vehículo pudiendo observar diversos daños de estacionamiento y pequeños siniestros de circulación en carrocería exterior.

Inspeccionamos el interior del vehículo, el cual se encuentra en buen estado de conservación, con suciedad de uso.

No hemos tenido acceso al interior de la zona de carga debido a que no disponíamos de las llaves de las cerraduras de seguridad.

En último lugar indicar que los neumáticos tienen una profundidad adecuada no habiendo llegado todavía al testigo de desgaste.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Equipamiento

Manual

COMERCIAL FURGON C/PUERTA LAT DR

TURBO-DIESEL 1248CC 70KW (95) - 199B1.000

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
▼ T2	 GtT69090	Reparar Paragolpes dl (zona inf)	0,40 h	31,50			12,60
▼ T2	 GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	0,25 h	31,50			7,88
▼ T2	 GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	0,25 h	31,50			7,88
T1	 7055B38	Desmontar y montar Moldura puerta tr dr	0,35 h	31,50			11,03

Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=2) (L=0)					
	GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=2) (L=0)					
	PLASTICO						
	GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
	GtP69090	Paragolpes dl (zona inf) Reparación (S=1) (L=0) Texturado Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	39,39 €	Subtotal Horas MO	187,43 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (1,25 h)	39,39 €	Subtotal M.O. (5,95 h)	187,43 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	39,39 €	Total mano de obra	187,43 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	237,84 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	237,84 €
				Total sin descuentos	425,27 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	425,27 €
Varios					
Total Varios	0,00 €				
				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
				<i>Tipo de pintura: Monocapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	39,39 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	425,27 €	Base del impuesto	464,66 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	464,66 €	IVA (21%)	97,58 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	562,24 €
				Total	562,24 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por