

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	15/06/2022
Marca y modelo	SEAT León St 2.0 T	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	DIESEL	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	175298	Intervalo de mantenimiento	30000
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	22/01/2025	Revisiones correctas	No
Fª 1ª visita	30/01/2025	Entra en grúa	No
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	23/05/2024	150369	Servicio inspección
Revisión	06/10/2023	133850	Servicio inspección
Revisión	21/03/2023	114962	Servicio inspección
Revisión	05/10/2022	98052	Servicio inspección

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- daños internos en motor

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	30/01/2025	Vehículo peritado	La valoración ha sido acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 30/01/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca SEAT, modelo León St 2.0 Tdi 110k w 4drive Dsg-6 St&sp X-P con matrícula

Somos atendidos por ε , quien nos indica que no se dispone de documentación alguna ni libro de mantenimientos.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. DAÑOS INTERNOS EN MOTOR

A continuación, pasamos a realizar una inspección de niveles en el motor del vehículo reclamado, mediante la cual podemos observar que tanto el refrigerante como el aceite lubricante del motor no se encuentran correctos.

Seguidamente, el responsable de taller nos informa que el vehículo llegó a sus instalaciones circulando por sus propios medios, siendo reclamado por parte del usuario un incorrecto funcionamiento del vehículo, ya que este emitía un ruido anómalo en el motor.

Tras la información aportada por el responsable de taller procedemos a verificar el vehículo que nos ocupa. Iniciamos la puesta en marcha del motor apreciando como los testigos del cuadro de instrumentos chequean correctamente, el propulsor arranca de forma correcta y no permanece testigo de avería alguno encendido en el cuadro de instrumentos. Observamos un fuerte ruido en la zona motor.

Solicitamos al jefe de taller que se realice una diagnosis para poder observar los posibles códigos de avería que pudiera tener, y nos indica que no es posible en este momento.

El jefe de taller nos indica que ha realizado una prueba de compresión antes de nuestra llegada a taller pero con un compresor analógico por lo que no puede facilitarnos dicha prueba, nos comenta que el cilindro uno estaba por debajo de los valores establecidos.

Dada nuestra experiencia profesional podemos determinar que para realizar una reparación de calidad y de garantías será necesario sustituir el motor junto con sus líquidos y juntas correspondientes.

No se descartan que en el proceso de reparación puedan surgir daños ocultos.

CONCLUSIONES DAÑOS INTERNOS EN MOTOR

Por lo anteriormente expuesto podemos indicar que la unidad reclamada en el encargo sufre anomalías en sus componentes, las cuales afectan al funcionamiento natural del vehículo y provocan la entrada de este a las instalaciones del taller reparador.

Para poder solventar la anomalía es necesario la sustitución del motor.

No se descartan que en el proceso de reparación puedan surgir daños ocultos.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 175.297

Equipamiento

Interfaz

- INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 7K1/7K9
- VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DEPORTIVO CUERO MULTIFUNCION - 1XW/2F /2P_
- AUDIO/MULTIMEDIA RADIO/CD/MP3/SDPANTALLA TACTIL - I7Y
- LUCES FAROS ANTINEBLA - 8WH
- ADAS PROTECCION PEATONES AMPLIADA - VL3
- TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA CUERO SINTETICO - 3LJ
- ASIENTOS PORTAOBJETOS INF ASIENTO - QN1/QN2/QN3
- EQUIPO ELECTRICO BATERIA 68 AH - J2D
- EQUIPO MECANICO CLIMA CALIDO - 8Z6/8Z9
- INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QI6
- CRISTALES PARABRISAS ATERMICO - 4GF
- ACCESORIOS ANTENA TECHO - 8ZB/8ZG/8ZH/8ZQ
- EMBELLECEDORES SPOILER TRASERO - 5J1/5J9
- CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR BIZONA - 9AK
- LUCES FAROS LEDS - 8IT
- INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO - 4K3/4K4
- SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL - 0AD
- ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - 6K2/6K4
- TURBO-DIESEL 1968CC 110KW (150) - DCYA
- LUCES REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS - 8Q3
- LUCES PILOTO TR C/LEDS - 8SK
- TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS CUERO - 3LJ
- ACCESORIOS PACK ILUMINACION - 6T1/6T2/6T4/6T5
- ACCESORIOS PARASOL C/TAPA - 4SK/4SM/4TM/4TK
- ACCESORIOS ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - 8S4/8S6
- ACCESORIOS RED PORTAOBJETOS MALETERO - 5A2/5A5/5A7
- DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - 1AT
- FECHA FABRICACIÓN 10/05/2018
- FRENOS INDICADOR DESGASTE PASTILLAS - 9U1
- SUSPENSION MAYOR ALTURA SUELO - 2UF/UC7
- FRENOS ESTACIONAMIENTO C/AUTO HOLD - UH2
- FRENOS DISCOS DE FRENO TR 272X10MM - 1KE/1KS
- AUTOMATICO 7 VELOCIDADES DSG - G1C
- EXTERIOR ANTENA ONDA MEDIA C/BUSQUEDA - 8ZQ
- CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3
- AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES - 8RL
- AUDIO/MULTIMEDIA PREINSTALACION TELEFONO - 9IE/9ZX
- SEGURIDAD AIRBAG RODILLAS - 4UP
- INTERIOR CIERRE CENTRALIZADO - 5D1
- SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 24 - L24
- SUSPENSION AMORTIGUACION TR - UC7
- VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CON CONTRAPESO - 1Q3
- VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 6Q2
- RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO - 6XD
- ASIENTOS DL REGULABLE ALTURA - 3L3
- EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 180 A - 8GV
- ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR - 7P4/7P5/7P6
- ASIENTOS REPOSABRAZOS DELANTERO - 6E1/6E3
- EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - 7L6/7L8
- EQUIPO MECANICO SALIDA ESCAPE LATERAL - 0P1
- CRISTALES SENSOR LLUVIA - 8N3/8N6/8N7
- CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS - 4KF
- RETROVISORES C/CARCASA COLOR (PINTADA) - 6FH
- TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES NEGRAS - 3S2
- ACABADO TECNICO X-PERIENCE - 2JX/A8Y
- INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION ELECTRICOS DL/TR - 4R4
- INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A
- ADAS REG VELOCIDAD INTELIGENTE - 8T3/8T5
- ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - 7X2
- ANTIPOLUCION NORMA EU6+ - 7MM
- LUCES SISTEMA RETARDO APAGADO LUCES - 8K3
- LUCES LUZ ANTINEBLA TR - 8TB
- ACCESORIOS PACK CROMADOS - QJ1/QJ3
- ACCESORIOS ALARMA - 7AL/7AS
- ACCESORIOS PARASOL ILUMINADO - 4SD/4SM/4TD/4TM
- ACCESORIOS PROTECTOR ENTRADA MALETERO - 2P2
- SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR - 0BD
- FRENOS FRENOS TR DISCO - 1KE
- Nº SERIE 2018155495
- TRANSMISION 4X4 - 1X1
- SUSPENSION TR INDEPENDIENTE - 0N4
- FRENOS DISCOS DE FRENO DL 312X25 MM - 1ZA
- LLANTAS ALE 7.0JX17" - CD1
- NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 1G8
- ASIENTOS TR RESPALDO PARTIDO - 3NU/3NZ
- AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB/1 AUX - UE4/UI4
- AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION - 9S5
- SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - 4X3
- SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 4L6
- SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G07
- SUSPENSION MARGEN PESO 5 - 0YE

Automático

- ESPAÑA ESPAÑA - B15
- INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

RANCHERA FAMILIAR - K8D/0B1

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
▼	034	Juntas, arandelas, tornillería -	1,00	150,00			150,00
	04L100091E	Motor - Nueva	1,00	10.974,00			10.974,00
	5Q0129646	Junta tobera entrada compresor	1,00	7,87			7,87
	04B145757	Junta salida turbocompresor	1,00	12,58			12,58
	04L145117	Junta tubo salida turbo	1,00	6,84			6,84
	04L253039B	Junta colector escape	1,00	20,27			20,27
	04L253725B	Abrazadera colector escape	1,00	29,47			29,47
	LP 5W30 2	Aceite motor - - - NET2	4,70	11,32			53,20
▼	G1401	Anticongelante	8,00	3,00			24,00

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	10011956	Desmontar y montar Motor completo	1,30 h	39,37			51,18
+	10025555	Sustituir Motor					
I	34351907	Desmontar y montar Caja velocidades					
T2	10025555	Sustituir Motor	9,50 h	39,37			374,02
I	01040015	Sustituir Aceite motor					
I	EM01010D	Desmontar y montar elementos en motor					
NI	10011956	Desmontar y montar Motor completo					
NI	10851906EM	Desmontar y montar Conj motor-cambio					
T2	10851906EM	Desmontar y montar Conj motor-cambio	5,50 h	39,37			216,54
+	10025555	Sustituir Motor					
I	34381955	Desmontar y montar Soporte caja velocidades / Desmontar y montar Soporte inf caja velocidades					
I	34411950	Desmontar y montar Tirante soporte motor					
I	50841900	Desmontar y montar Soporte batería					
T2	26211900	Sustituir Abrazadera colector escape	0,30 h	39,37			11,81
▼	T1	GtT034	Sustituir Juntas, arandelas, tornillería	0,00 h	39,37		0,00
▼	T2	GtT62000	Verificar Diagnósis	1,00 h	39,37		39,37
T2	GtTG1401	Sustituir Anticongelante	0,50 h	39,37			19,69
▼	T2	GtTG8810	Verificar Prueba en carretera	0,50 h	39,37		19,69

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	02/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	11.278,23 €	Subtotal Horas MO	732,30 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (18,60 h)	732,30 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	732,30 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	11.278,23 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	11.278,23 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	11.278,23 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	732,30 €	Total Tasas reciclado residuos	0,28 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	12.010,81 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	12.010,53 €	Total sin franquicia	12.010,81 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	12.010,81 €

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	30/01/2025
Marca	SEAT	Km. vehículo	175298 Km.
Modelo	León St 2.0 Tdi 110k w 4drive Dsg-6 St&sp X-P	Color Vehículo	BLANCO
Versión	Turismo/derivado	FªMatriculación	16/06/2022
VIN		Importe Daños Ext.	3995,61 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	547,31 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: SI
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): NO	Tiene rueda repuesto: NO

Personada en el taller indicado, comprobamos que el vehículo de referencia se encuentra en las instalaciones.

Procedemos a verificar el estado del vehículo y la documentación que presenta.

Podemos observar que el vehículo presenta daños exteriores de múltiples siniestros típicos de daños de aparcamiento y uso, se identifican en el reportaje fotográfico, así como en la valoración pericial adjunta.

En el interior el habitáculo podemos constatar que el vehículo no presenta ficha técnica, permiso de circulación, no encontramos segunda llave.

El vehículo no equipa rueda de repuesto.

El interior se encuentra en un mal estado de limpieza, encontramos daños en el interior del habitáculo que se identifican en el reportaje fotográfico, así como en la valoración pericial adjunta.

Verificamos el estado de los neumáticos, los cuales no han llegado al testigo de desgaste.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 175.298

Equipamiento

Manual

TURBO-DIESEL 1598CC 77KW (105) - CLHA
ACABADO TECNICO X-PERIENCE - 2JX/A8Y

ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - 7X1

VIN Decoder

Nº SERIE 2018155495

Automático

ESPAÑA ESPAÑA - B15
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

RANCHERA FAMILIAR - K8D/0B1

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	5F0807221R GRU	Paragolpes dl	1,00	698,34			698,34
	5F0805467 9B9	Spoiler paragolpes dl	1,00	92,09			92,09
	5F0854816D	Protector dl pase rueda dl dr	1,00	39,74			39,74
	5F9853717D V7W	Moldura contorno aleta dl iz	1,00	51,49			51,49
	5F9853718D V7W	Moldura contorno aleta dl dr	1,00	58,33			58,33
	5F9853851D V7W	Moldura estribo iz	1,00	147,61			147,61
	5F9853852D V7W	Moldura estribo dr	1,00	147,61			147,61
	5F9919486K	Soporte sensor aparcamiento tr cent dr	1,00	10,86			10,86
	5F9853817B V7W	Moldura contorno aleta tr iz	1,00	54,12			54,12
	5F9853818B V7W	Moldura contorno aleta tr dr	1,00	54,12			54,12
	5G1837879D GRU	Embellecedor manilla ext dl iz	1,00	9,04			9,04

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 	94312000	Desmontar y montar Piloto tr iz / Desmontar y montar Piloto tr dr	0,20 h	39,37			7,87
T2 	55221900	Desmontar y montar Capó dl	0,60 h	39,37			23,62
I	55221500	Ajustar Capó dl					
I	92661650	Ajustar Eyector iz lavaparabrisas / Ajustar Eyector dr lavaparabrisas					
I	92661900	Desmontar y montar Eyector iz lavaparabrisas					
I	92661900	Desmontar y montar Eyector dr lavaparabrisas					
T2 	57512000	Desmontar y montar Puerta dl iz / Desmontar y montar Puerta dl dr	0,60 h	39,37			23,62
I	57518100	Ajustar Puerta dl iz					
I	57518100	Ajustar Puerta dl dr					
T2 	58512000	Desmontar y montar Puerta tr iz / Desmontar y montar Puerta tr dr	0,50 h	39,37			19,69
I	58518100	Ajustar Puerta tr iz					
I	58518100	Ajustar Puerta tr dr					
T2 	63291900	Desmontar y montar Paragolpes dl	0,60 h	39,37			23,62
+	63295553	Sustituir Paragolpes dl					
I	EM71670	Desmontar y montar Recubrimiento frente					
T2 	63295553	Sustituir Paragolpes dl	1,20 h	39,37			47,24
I	63295553	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl					
NI	63291900	Desmontar y montar Paragolpes dl					
NI	94641600	Ajustar faros antiniebla					
T2 	63691950	Desmontar y montar Paragolpes tr	0,30 h	39,37			11,81
+	63695553EM	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr (zona sup)					
T1 	63695553EM	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr (zona sup)	0,40 h	39,37			15,75
I	EM81B50	Desmontar y montar Paragolpes tr (zona sup)					
NI	63691950	Desmontar y montar Paragolpes tr					

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
NI 94311900	Desmontar y montar Piloto tr iz					
NI 94311900	Desmontar y montar Piloto tr dr					
T2  66161910	Sustituir Protector dl pase rueda dl dr	0,40 h	39,37			15,75
I 44051900	Desmontar y montar Rueda dl dr					
T2  66195620	Sustituir Moldura contorno aleta dl iz / Sustituir Moldura contorno aleta dl dr	1,20 h	39,37			47,24
T2  66292020	Sustituir Moldura estribo iz / Sustituir Moldura estribo dr	1,00 h	39,37			39,37
T2  66455620	Sustituir Moldura contorno aleta tr iz / Sustituir Moldura contorno aleta tr dr	1,20 h	39,37			47,24
T2  66792000	Desmontar y montar Carcasa retrovisor iz / Desmontar y montar Carcasa retrovisor dr	0,30 h	39,37			11,81
I 66781900	Desmontar y montar Cristal retrovisor iz					
I 66781900	Desmontar y montar Cristal retrovisor dr					
T2  94641600	Ajustar faros antiniebla	0,30 h	39,37			11,81
+ 63295553	Sustituir Paragolpes dl					
 T2  GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz	0,00 h	0,00			120,00
 T2  GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	0,00			120,00
 T2  GtT4312L	Reparar Llanta rueda tr iz	0,00 h	0,00			120,00
 T2  GtT4312R	Reparar Llanta rueda tr dr	0,00 h	0,00			120,00
 T2  GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	2,60 h	39,37			102,36
 T2  GtT81C50	Reparar Paragolpes tr (zona inf)	0,80 h	39,37			31,50
T2  57112000	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl iz / Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl dr	0,30 h	39,37			11,81
T2  58112000	Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr iz / Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr dr	0,30 h	39,37			11,81

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=2)					
 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=4)					
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=4) (L=0)					
 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=0) (L=3)					
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=6)					
 GtP9056L	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=0) (L=3)					
 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=7)					
 GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=8)					
 GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=3)					
 GtP84010	Portón tr Reparación (S=0) (L=4)					
PLASTICO						
 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo					
 GtP7965R	Manilla exterior puerta tr dr Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo					
 GtP81C50	Paragolpes tr (zona inf) Reparación (S=0) (L=5) Texturado Completo					
 GtP81200	Spoiler paragolpes tr Reparación (S=0) (L=4) Color Carrocería Completo					
 GtP81B50	Paragolpes tr (zona sup) Reparación (S=0) (L=12) Color Carrocería Completo					
 GtP7965L	Manilla exterior puerta tr iz Reparación (S=0) (L=2) Color Carrocería Completo					
 GtP7565L	Manilla exterior puerta dl iz Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo					
 GtP7516L	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=0) (L=2) Color Carrocería Completo					
 GtP7564L	Embellecedor manilla ext dl iz Sustitución pieza imprimada Color Carrocería Completo					
 GtP7565R	Manilla exterior puerta dl dr Reparación (S=0) (L=2) Color Carrocería Completo					
 GtP69050	Paragolpes dl Sustitución pieza imprimada Color Carrocería Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	02/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	480,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	1.363,35 €	Subtotal Horas MO	503,92 €	Subtotal Horas MO	417,32 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (12,80 h)	983,92 €	Subtotal M.O. (10,60 h)	417,32 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	983,92 €	Total mano de obra	417,32 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	1.363,35 €			Subtotal material	537,57 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	1.363,35 €			Total del material	537,57 €
				Total sin descuentos	954,89 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	954,89 €
Varios					
Total Varios	0,00 €				
				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
				<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	1.363,35 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	983,92 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	954,89 €	Base del impuesto	3.302,16 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	3.302,16 €	IVA (21%)	693,45 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	3.995,61 €
				Total	3.995,61 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 175.298

Equipamiento

Manual

ASIENTOS DL REGULACION ALTURA ELEC - 3PB/3PE

ASIENTOS REPOSABRAZOS DELANTERO - 6E1/6E3

VIN Decoder

Nº SERIE 2018155495

Automático

ESPAÑA ESPAÑA - B15

RANCHERA FAMILIAR - K8D/0B1

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	5F9867658A VS9	Tapa dr guarnecido pt/capó tr	1,00	13,97			13,97
±	5F1863680D VS9	Tapa consola central	1,00	53,27			53,27
	5F0864208 ZQ2	Tapa reposabrazos	1,00	63,64			63,64
	8W0959748	Interruptor asiento dl dr	1,00	131,06			131,06
	5F0881775P	Acolchado respaldo dl iz	1,00	100,78			100,78
	5F0881776P	Acolchado respaldo dl dr	1,00	102,84			102,84
±	5F0881805HFOOQ	Tapizado respaldo dl iz	1,00	249,13			249,13
±	5F0881806HFOOQ	Tapizado respaldo dl dr	1,00	237,75			237,75

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	T1 72861950EM	Sustituir Interruptor asiento dl dr	0,10 h	39,37			3,94
	NI 72011900	Desmontar y montar Asiento dl dr					
⚠	T2 GtT57010	Reparar Tablero instrumentos	0,80 h	39,37			31,50
⚠	T2 GtT57190	Reparar Guanteras	0,30 h	39,37			11,81
⚠	T2 GtT84D00	Reparar Guarnecido portón/capó tr	0,60 h	39,37			23,62
⚠	T2 GtT9831L	Reparar Guarnecido puerta tr iz	0,30 h	39,37			11,81
⚠	T2 GtT9831R	Reparar Guarnecido puerta tr dr	0,60 h	39,37			23,62
	T2 68171903	Sustituir Tapa consola central	0,70 h	39,37			27,56
	I 68171903EM	Desmontar y montar Embellecedor tr consola cent					
	I 68191900	Desmontar y montar Tapa iz consola central					
	I 68191900	Desmontar y montar Tapa dr consola central					
	I 85101900	Desmontar y montar Conj climatización					
	T2 70921930	Sustituir Tapa dr guarnecido pt/capó tr	0,20 h	39,37			7,87
	T2 72012000	Desmontar y montar Asiento dl iz / Desmontar y montar Asiento dl dr	0,70 h	39,37			27,56
	T2 72201910	Sustituir Tapa reposabrazos	0,20 h	39,37			7,87
	T2 72471960	Desmontar y montar Conj respaldo asiento dl iz	0,50 h	39,37			19,69
	+ 74195550	Sustituir Tapizado respaldo dl iz					
	I 72161900	Desmontar y montar Guarnecido ext banqueta dl iz					
	I 72161960	Desmontar y montar Guarnecido int respaldo dl iz					
	T2 72471960	Desmontar y montar Conj respaldo asiento dl dr	0,50 h	39,37			19,69
	+ 74195550	Sustituir Tapizado respaldo dl dr					
	I 72161900	Desmontar y montar Guarnecido ext banqueta dl dr					
	I 72161960	Desmontar y montar Guarnecido int respaldo dl dr					
	T2 74191950	Desmontar y montar Tapizado respaldo dl iz	0,50 h	39,37			19,69
	+ 74195550	Sustituir Tapizado respaldo dl iz					
	I 74171950	Desmontar y montar Acolchado respaldo dl iz					
	T2 74191950	Desmontar y montar Tapizado respaldo dl dr	0,50 h	39,37			19,69

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
+ 74195550	Sustituir Tapizado respaldo dl dr					
I 74171950	Desmontar y montar Acolchado respaldo dl dr					
T2  74195550	Sustituir Tapizado respaldo dl iz	0,10 h	39,37			3,94
NI 72011900	Desmontar y montar Asiento dl iz					
NI 72471960	Desmontar y montar Conj respaldo asiento dl iz					
NI 74191950	Desmontar y montar Tapizado respaldo dl iz					
T2  74195550	Sustituir Tapizado respaldo dl dr	0,10 h	39,37			3,94
NI 72011900	Desmontar y montar Asiento dl dr					
NI 72471960	Desmontar y montar Conj respaldo asiento dl dr					
NI 74191950	Desmontar y montar Tapizado respaldo dl dr					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	02/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	952,44 €	Subtotal Horas MO	263,80 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (6,70 h)	263,80 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	263,80 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	952,44 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	952,44 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios					
Total Varios	0,00 €				
				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
				<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	952,44 €	Dto. sobre el total (55,00%)	668,93 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	263,80 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	547,31 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.216,24 €	IVA (21%)	114,94 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	662,25 €
				Total	662,25 €

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza repintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por