

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	17/10/2017
Marca y modelo	VOLKSWAGEN Touran Business &	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	DIESEL	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor	.	Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	224668	Intervalo de mantenimiento	30000
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	05/02/2025	Revisiones correctas	Si
Fª 1ª visita	06/02/2025	Entra en grúa	No
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

--

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	01/06/2021	123210	
Revisión	30/08/2022	157159	
Revisión	04/09/2023	188280	
Revisión	07/05/2024	206732	

<p>La compañía solicita peritar estas posibles averías:</p> <p>- TESTIGO FALLO MOTOR</p>

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	06/02/2025	Vehículo peritado	La valoración ha sido acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller nos hacen entrega de la misma en la que se refleja la siguiente reclamación: testigo fallo motor

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 06/02/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca VOLKSWAGEN, modelo Touran Business & Navi 1.6 Tdi 85kw (115cv) con matrícula

Somos atendidos por JEFE DE TALLER, quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación y ficha técnica.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. TESTIGO FALLO MOTOR

Procedemos a realizar una inspección de niveles en el motor del vehículo reclamado, mediante la cual podemos observar que tanto el refrigerante como el aceite lubricante del motor se encuentran correctos.

Seguidamente, el responsable de taller nos informa que el vehículo llegó a sus instalaciones circulando por sus propios medios, siendo reclamado por parte del usuario un incorrecto funcionamiento del vehículo, ya que este tenía encendido el testigo fallo motor.

Tras la información aportada por el responsable de taller procedemos a verificar el vehículo que nos ocupa. Iniciamos la puesta en marcha del motor apreciando como los testigos del cuadro de instrumentos chequean correctamente, el propulsor arranca de forma correcta y no permanece testigo de avería alguno encendido en el cuadro de instrumentos.

Solicitamos al jefe de taller que proceda a realizar una lectura de la memoria de averías del vehículo para poder observar que códigos tiene memorizados, pudiendo apreciar que presenta los siguientes códigos de avería:

-P203B00: Sensor nivel de aditivo.

-P064C00: centralita de incandescencia.

-P20E800: Presión insuficiente de aditivo.

Examinados los códigos de averías el vehículo tiene dos fallos no relacionados un fallo interno en el sistema de adblue y otro diferenciado en los calentadores.

El fallo de los calentadores es debido al desgaste habitual por el uso.

El fallo del sistema de adblue apunta a provenir de la bomba aforador del depósito adblue. Debido al mal funcionamiento de este sistema antipolución puede haber posibles obstrucciones en el sistema FAP y el conjunto de la egr encargada del conjunto de gases de escape.

El jefe de taller nos indica que han realizado comprobaciones en el inyector de adblue y que no observan ningún fallo en él. No obstante no descartamos fallos en el mismo con el paso del tiempo debido a no haber recibido una correcta cantidad de adblue. No se descartan daños ocultos en otros elementos debido a la reparación.

CONCLUSIONES TESTIGO FALLO MOTOR

Por lo anteriormente expuesto podemos indicar que la unidad reclamada en el encargo sufre anomalías en sus componentes, las cuales afectan al funcionamiento natural del vehículo y provocan la entrada de este a las instalaciones del taller reparador.

Tras los desmontajes y comprobaciones realizadas hemos podido constatar que el vehículo que nos ocupa presenta dos anomalías diferenciadas y sin relación entre sí. Una en la bomba de adblue, depósito de adblue y otra en los calentadores.

Para poder solventar la anomalía es necesario la sustitución del depósito de adblue con el módulo y los calentadores.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la

posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 224.668

Equipamiento

Manual

TURBO-DIESEL 1598CC 85KW (115) - DGDA GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 1,6L/MOTOR 04L.1 - TJ1
 GENERAL MOTOR TURBODIESEL 4 CIL 1,6L/85KW (TDI) CR /MOTOR: TJ1/TI7 - DK8 MANUAL 6 VELOCIDADES - G0K
 ANTIPOLUCION NORMA EU6+ - 7MM

VIN Decoder

Nº SERIE 2018024955

Automático

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L MONOVOLUMEN 5 PUERTAS - K8P
 INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS ESPAÑA ESPAÑA - B15
 POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
04L963319E	Calentador nº 1 - HIDRIA - Nueva	1,00	40,98			40,98
04L963319E	Calentador nº 2 - BOSCH - Nueva	1,00	40,98			40,98
03L905061L	Calentador nº 3	1,00	174,19			174,19
04L963319E	Calentador nº 4 - BOSCH - Nueva	1,00	40,98			40,98
04L131678NX	Catalizador-filtro partículas - Estándar	1,00	2.480,84			2.480,84
1K0253725	Abrazadera escape dl	1,00	44,80			44,80
04L131512BQ	Enfriador gases EGR	1,00	532,25			532,25
04L131521AF	Tubo salida válvula EGR	1,00	84,51			84,51
5QA131877G	Depósito AdBlue	1,00	870,00			870,00
5Q0131971B	Bomba AdBlue	1,00	549,81			549,81
04L131113P	Inyector AdBlue	1,00	354,03			354,03
04L253725B	Abrazadera salida turbo	1,00	29,47			29,47
04L253115A	Junta salida turbo	1,00	8,37			8,37
⚠ SIN REFERENCIA	Líquido lavaparabrisas	1,00	3,00			3,00
	MANTENIMIENTO					
I 03N115562B	Filtro aceite	1,00	20,01			20,01
I LP 0W30 18	Aceite motor - - - NET7	4,70	9,86			46,34
I N 90813202	Arandela / tapón cárter	1,00	6,62			6,62

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 🛠 28842005	Sustituir Calentador nº 1 / Sustituir Calentador nº 2 / Sustituir Calentador nº 3 / Sustituir Calentador nº 4	0,60 h	44,60			26,76
I 10831900	Desmontar y montar Recubrimiento motor					
T2 🛠 66761950	Desmontar y montar Protector pase rueda tr dr	0,10 h	44,60			4,46
+ 26815550EM	Sustituir Depósito AdBlue					
T2 🛠 01040015	Serv inspección 225000 KM	0,60 h	44,60			26,76
I 01040015	Sustituir Aceite motor					
I 17305555	Sustituir Filtro aceite					
I EM2030PYD	Comprobar pastillas y discos freno ** Verifique su desgaste.					
I EM3080PRI	Programar Indicador de servicio ** Restaure el indicador de Intervalos de Servicio de conformidad con las pautas del fabricante.					
I EM9999ADB	Comprobar y completar líquido AdBlue ** Sólo a petición del cliente y facturándolo aparte					
T2 🛠 19611955	Desmontar y montar Tubo repartidor refrigeración	1,10 h	44,60			49,06
+ 26741956	Sustituir Junta salida turbo					

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
I	10821900	Desmontar y montar Protector mecánica delantera					
I	19381755	Sustituir Anticongelante					
T2	 21411955	Desmontar y montar Tubo salida turbo	0,20 h	44,60			8,92
+	26741956	Sustituir Junta salida turbo					
T2	 26431955	Sustituir, Desmontar y montar Enfriador gases EGR	2,10 h	44,60			93,66
+	26741956	Sustituir Junta salida turbo					
I	27061900	Desmontar y montar Batería					
I	27065552	Desmontar y montar Batería					
I	50841960	Desmontar y montar Soporte batería					
NI	19611955	Desmontar y montar Tubo repartidor refrigeración					
NI	21411955	Desmontar y montar Tubo salida turbo					
- T2	 26471905	Sustituir Tubo salida válvula EGR	0,30 h	44,60			13,38
T2	 26741956	Sustituir Junta salida turbo	3,80 h	44,60			169,48
I	23811955	Desmontar y montar Sensor óxidos nitrógeno NOX					
I	26171905	Desmontar y montar Catalizador					
I	40071902	Desmontar y montar Puente dl					
NI	19611955	Desmontar y montar Tubo repartidor refrigeración					
NI	21411955	Desmontar y montar Tubo salida turbo					
NI	26431955	Sustituir, Desmontar y montar Enfriador gases EGR					
- T2	 26741956	Sustituir Catalizador-filtro partículas	0,20 h	44,60			8,92
NI	19611955	Desmontar y montar Tubo repartidor refrigeración					
NI	21411955	Desmontar y montar Tubo salida turbo					
NI	26431955	Sustituir, Desmontar y montar Enfriador gases EGR					
T2	 26811950EM	Desmontar y montar Depósito AdBlue	0,60 h	44,60			26,76
+	26815550EM	Sustituir Depósito AdBlue					
I	26811952	Desmontar y montar Tubo llenado AdBlue					
T1	 26815550EM	Sustituir Depósito AdBlue	0,40 h	44,60			17,84
NI	26811950EM	Desmontar y montar Depósito AdBlue					
NI	26883552	Sustituir AdBlue					
NI	44051900	Desmontar y montar Rueda tr dr					
NI	66761950	Desmontar y montar Protector pase rueda tr dr					
NI	70391900	Desmontar y montar Guarnecido faldón tr					
T2	 26883552	Sustituir AdBlue	0,10 h	44,60			4,46
+	26815550EM	Sustituir Depósito AdBlue					
C	01040015	Serv inspección 225000 KM					
T1	 44051900	Desmontar y montar Rueda tr dr	0,20 h	44,60			8,92
+	26815550EM	Sustituir Depósito AdBlue					
T1	 GtT021	Verificar Diagnósis / Verificación	3,00 h	44,60			133,80
T2	 70391900	Desmontar y montar Guarnecido faldón tr	0,30 h	44,60			13,38
+	26815550EM	Sustituir Depósito AdBlue					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	03/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	5.327,18 €	Subtotal Horas MO	606,56 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (13,60 h)	606,56 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	606,56 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	5.327,18 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	5.327,18 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	5.327,18 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	606,56 €	Total Tasas reciclado residuos	0,28 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	5.934,02 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	5.933,74 €	Total sin franquicia	5.934,02 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	5.934,02 €

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	06/02/2025
Marca	VOLKSWAGEN	Km. vehículo	224668 Km.
Modelo	Touran Business & Navi 1.6 Tdi 85kw (115cv)	Color Vehículo	AZUL
Versión	Turismo/derivado	FªMatriculación	17/10/2017
VIN		Importe Daños Ext.	1659,45 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	26,09 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: SI
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): SI	Tiene rueda repuesto: NO

LUGAR DE PERITACIÓN

Personada en el taller indicado, comprobamos que el vehículo de referencia se encuentra en las instalaciones.

Procedemos a verificar el estado del vehículo y la documentación que presenta.

Podemos observar que el vehículo presenta daños exteriores de múltiples siniestros típicos de daños de aparcamiento y uso, se identifican en el reportaje fotográfico, así como en la valoración pericial adjunta.

En el interior el habitáculo podemos constatar que el vehículo presenta ficha técnica, permiso de circulación, no encontramos segunda llave.

El vehículo no equipa rueda de repuesto.

El interior se encuentra en un mal estado de limpieza, encontramos daños en el interior del habitáculo que se identifican en el reportaje fotográfico, así como en la valoración pericial adjunta.

Verificamos el estado de los neumáticos, los cuales no han llegado al testigo de desgaste.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 224.668

Fecha de matriculación 17/10/2017

Equipamiento

Manual

GENERALES PARAGOLPES - 2JI

LUCES S/LAVAFAROS - 8X0

ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - 7X0

GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 1,6L/MOTOR 04L.1 - TJ1

ACABADO TECNICO NO ES EDICION ESPECIAL - E0A

INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO S/CIERRE SEGURIDAD - 4I2

LLANTAS 6.5JX16" - C0E

FECHA FABRICACIÓN 17/10/2017

LUCES FAROS ANTINEBLA CON FUNCION GIRO - 8WH

EMBELLECEDORES REJILLA DL - 6KA

TURBO-DIESEL 1598CC 81KW (110) - CRKB

GENERAL MOTOR TURBODIESEL 4 CIL 1,6L/81KW(4V)TDI-MOTOR:TJ1 - DK5

RETROVISORES CON CARCASA COLOR (IMPRIMADA) - 6FJ

ADAS S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 7Y0

LUCES PILOTOS TR ESTANDAR - 8SA

VIN Decoder

Nº SERIE 2018024955

Automático

MONOVOLUMEN 5 PUERTAS - K8P

ESPAÑA ESPAÑA - B15

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
🚩	EM69010	Matrícula dl	1,00	18,00			18,00
	5TA853425 FOD	Anagrama acabado aleta dl iz	1,00	39,30			39,30
	5G0949102B	Piloto intermitente retrovisor dr	1,00	48,30			48,30

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	🔧 94312000	Desmontar y montar Piloto tr iz / Desmontar y montar Piloto tr dr	0,20 h	44,60			8,92
T2	🔧 94531950	Sustituir Piloto intermitente retrovisor dr	0,10 h	44,60			4,46
NI	66781900	Desmontar y montar Cristal retrovisor dr					
NI	66791950	Desmontar y montar Carcasa retrovisor dr					
T2	🔧 55221900	Desmontar y montar Capó dl	0,60 h	44,60			26,76
I	55221500	Ajustar Capó dl					
I	92661900	Desmontar y montar Eyector iz lavaparabrisas					
I	92661900	Desmontar y montar Eyector dr lavaparabrisas					
T2	🔧 57511900	Desmontar y montar Puerta dl iz	0,30 h	44,60			13,38
I	57518100EM	Ajustar Puerta dl iz					
T2	🔧 57511900	Desmontar y montar Puerta dl dr	0,30 h	44,60			13,38
I	57518100EM	Ajustar Puerta dl dr					
T2	🔧 58511900	Desmontar y montar Puerta tr dr	0,30 h	44,60			13,38
I	58518100EM	Ajustar Puerta tr dr					
T2	🔧 58511900	Desmontar y montar Puerta tr iz	0,30 h	44,60			13,38
I	58518100EM	Ajustar Puerta tr iz					
T2	🔧 63291900	Desmontar y montar Paragolpes dl	0,70 h	44,60			31,22
+	63295550	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl					
T2	🔧 63295550	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl	1,50 h	44,60			66,90
NI	63291900	Desmontar y montar Paragolpes dl					
NI	63293150	Suplemento para mod con faros antiniebla					
T2	🔧 63691950	Desmontar y montar Paragolpes tr	0,30 h	44,60			13,38
+	63695550	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr					
T2	🔧 63695550	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr	0,40 h	44,60			17,84
NI	63691950	Desmontar y montar Paragolpes tr					

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	NI 63693150	Suplemento para mod con sistema de aparcamiento asistido					
	NI 63693152	Suplemento para mod con sistema de aparcamiento por ultrasonido					
	NI 63694150	Suplemento para el pegado de soportes sensores de proximidad tr					
	NI 94311900	Desmontar y montar Piloto tr iz					
	NI 94311900	Desmontar y montar Piloto tr dr					
	T2  66495531	Sustituir Anagrama acabado aleta dl iz	0,30 h	44,60			13,38
	T2  66781900	Desmontar y montar Cristal retrovisor dr	0,20 h	44,60			8,92
	+ 94531950	Sustituir Piloto intermitente retrovisor dr					
	T2  66781900	Desmontar y montar Cristal retrovisor iz	0,20 h	44,60			8,92
	+ 66791950	Desmontar y montar Carcasa retrovisor iz					
	T2  66791950	Desmontar y montar Carcasa retrovisor iz	0,10 h	44,60			4,46
	NI 66781900	Desmontar y montar Cristal retrovisor iz					
	T2  66791950	Desmontar y montar Carcasa retrovisor dr	0,10 h	44,60			4,46
	+ 94531950	Sustituir Piloto intermitente retrovisor dr					
	NI 66781900	Desmontar y montar Cristal retrovisor dr					
	T2  GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz	0,00 h	0,00			120,00
	T2  GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	0,00			120,00
	T2  GtT6145L	Reparar Piloto intermitente retrovisor iz	0,20 h	44,60			8,92
	T2  GtT6161L	Reparar Piloto tr iz	0,20 h	44,60			8,92
	T2  GtT81050	Reparar Paragolpes tr	0,80 h	44,60			35,68
	T2  63293150	Suplemento para mod con faros antiniebla	0,10 h	44,60			4,46
	+ 63295550	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl					
	T2  63693150	Suplemento para mod con sistema de aparcamiento asistido	0,10 h	44,60			4,46
	+ 63695550	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr					
	T2  63693152	Suplemento para mod con sistema de aparcamiento por ultrasonido	0,10 h	44,60			4,46
	+ 63695550	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr					
	T2  63694150	Suplemento para el pegado de soportes sensores de proximidad tr	0,30 h	44,60			13,38
	+ 63695550	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr					
	T2  57111900	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl iz	0,20 h	44,60			8,92
	T2  57111903	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl dr	0,20 h	44,60			8,92
	T2  58111900	Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr dr	0,20 h	44,60			8,92
	T2  58111900	Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr iz	0,20 h	44,60			8,92

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=2)					
 GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=1)					
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=3)					
 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=2)					
 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=2)					
 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=0) (L=2)					
 GtP84010	Portón tr Reparación (S=0) (L=2)					
 GtP9056L	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=0) (L=2)					
 GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=3)					
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=2)					
PLASTICO						
 GtP7965R	Manilla exterior puerta tr dr Reparación (S=0) (L=1) Color Carroceria Completo					
 GtP7565R	Manilla exterior puerta dl dr Reparación (S=0) (L=2) Color Carroceria Completo					
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=2) (L=5) Color Carroceria Completo					
 GtP7965L	Manilla exterior puerta tr iz Reparación (S=0) (L=1) Color Carroceria Completo					
 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=1) Color Carroceria Completo					
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=8) Color Carroceria Completo					
 GtP7565L	Manilla exterior puerta dl iz Reparación (S=0) (L=1) Color Carroceria Completo					
 GtP7516L	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=0) (L=1) Color Carroceria Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	03/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	240,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	105,60 €	Subtotal Horas MO	379,10 €	Subtotal Horas MO	437,08 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (8,50 h)	619,10 €	Subtotal M.O. (9,80 h)	437,08 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	619,10 €	Total mano de obra	437,08 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	105,60 €			Subtotal material	497,67 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	105,60 €			Total del material	497,67 €
				Total sin descuentos	934,75 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	934,75 €
Varios					
Total Varios	0,00 €				
				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
				<i>Tipo de pintura: Bicapa Perlado</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	105,60 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	619,10 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	934,75 €	Base del impuesto	1.659,45 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.659,45 €	IVA (21%)	348,48 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	2.007,93 €
				Total	2.007,93 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 224.668

Equipamiento

Manual	
ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - 7X0	TURBO-DIESEL 1598CC 81KW (110) - CRKB
GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 1,6L/MOTOR 04L.1 - TJ1	GENERAL MOTOR TURBODIESEL 4 CIL 1,6L/81KW(4V)TDI-MOTOR:TJ1 - DK5
GENERALES SIN EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS - QJ0	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS CUERO SINTETICO - 3LJ
ACCESORIOS S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - QQ0	TAPICERIA/LINEA INT ASIENTOS NEGRO-GRIS-ROJO - 08
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO MULTIFUNCION - 2PU	ADAS REG VELOCIDAD INTELIGENTE - 8T7
INSTRUMENTACION CONSOLA TOMA DE CORRIENTE 12V TR INT - 9Z0	ASIENTOS 3ª FILA 2 PLAZAS - 5KL
ACCESORIOS S/GUIAS CARGA - 6L0	FECHA FABRICACIÓN 17/10/2017
GENERALES PARAGOLPES - 2JI	LUCES S/FARO ANTINEBLA - 8WA
LUCES S/LAVAFAROS - 8X0	EMBELLECEDORES REJILLA DL - 6KA
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0	

VIN Decoder

Nº SERIE 2018024955

Automático

MONOVOLUMEN 5 PUERTAS - K8P	INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
ESPAÑA ESPAÑA - B15	POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L	

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
🚗	T2 GtT57010	Reparar Tablero instrumentos	0,10 h	44,60			4,46
🚗	T2 GtT84D00	Reparar Guarnecido portón/capó tr	0,60 h	44,60			26,76
🚗	T2 GtT9855L	Reparar Guarnecido iz maletero	0,30 h	44,60			13,38
🚗	T2 GtT9855R	Reparar Guarnecido dr maletero	0,30 h	44,60			13,38

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	03/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	57,98 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (1,30 h)	57,98 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	57,98 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (55,00%)	31,89 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	57,98 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	26,09 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	57,98 €	IVA (21%)	5,48 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	31,57 €
				Total	31,57 €

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por