

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	29/12/2018
Marca y modelo	JEEP Renegade 2.0 Mjet 88	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	DIESEL	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	119032	Intervalo de mantenimiento	20.000
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	20/01/2025	Revisiones correctas	Si
Fª 1ª visita	21/01/2025	Entra en grúa	No
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	22/10/2024	115700	Servicio inspección
Revisión	18/12/2023	93936	Servicio inspección
Revisión	07/03/2023	73703	Servicio inspección
Revisión	05/05/2022	54146	Servicio inspección

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- AVERIA EN TURBO

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	21/01/2025	Vehículo peritado	La valoración NO está acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 21/01/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca JEEP, modelo Renegade 2.0 Mjet 88kw (140cv) Night Ea gle 4x4 con matrícula

Somos atendidos por : _____ quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación, ficha técnica y libro de revisiones sellado.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra parcialmente desmontado.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. AVERIA EN TURBO

En conversación con el responsable del taller reparador nos informa que el vehículo entró en sus instalaciones tras la iluminación del testigo de avería de motor. Indica que tras efectuar diagnosis electrónica de averías había varios códigos de avería memorizados:

- P06DD-00: PRESIÓN DE LA BOMBA DE ACEITE DE DESPLAZAMIENTO VARIABLE BLOQUEADA: Indica que la bomba de aceite no genera la presión de lubricación necesaria para un buen funcionamiento del motor.

- P0100-00: DESVIACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DEL MEDIDOR DE LA MASA DE AIRE (señal por debajo del límite inferior): Indica que el flujo de aire de admisión no es correcto.

Comunicar que desmontada la entrada de la turbina de admisión del turbocompresor, se aprecian restos de aceite, y algunas partículas metálicas que indican que a consecuencia del funcionamiento del motor con engrase deficiente, se ha producido un desgaste excesivo de algún elemento del motor y el aceite se ha contaminado con viruta metálica.

Desmontado el sensor de NOx del filtro de partículas, también se aprecian restos de aceite depositados en la rosca, que indican que parte del aceite ha entrado en el motor y salido por el escape.

Verificado el nivel de aceite del motor, éste está justo por debajo del nivel mínimo de la varilla de medición.

Informar que el eje del turbocompresor cuenta con una ligera holgura por lo que tras confirmar restos de aceite y algunas partículas metálicas procedemos a valorarlo.

Dada nuestra experiencia profesional podemos determinar que para realizar una reparación de calidad y de garantías será necesario sustituir el turbocompresor y filtro de partículas junto con sus líquidos y juntas correspondientes.

No se descartan que en el proceso de reparación puedan surgir daños ocultos.

CONCLUSIONES AVERIA EN TURBO

Tras realizar la diagnosis electrónica vemos fallos registrados relacionados con una falta de lubricación y mediación de aire. Comunicar que desmontada la entrada de la turbina de admisión del turbocompresor, se aprecian restos de aceite, y algunas partículas metálicas que indican que a consecuencia del funcionamiento del motor con engrase deficiente.

Desmontado el sensor de NOx del filtro de partículas, también se aprecian restos de aceite depositados en la rosca lo que nos indica que el filtro de partículas se encuentra afectado. Informar que el eje del turbocompresor cuenta con una ligera holgura por lo que tras confirmar restos de aceite y algunas partículas metálicas procedemos a valorarlo.

Dada nuestra experiencia profesional podemos determinar que para realizar una reparación de calidad y de garantías será necesario sustituir el turbocompresor y filtro de partículas junto con sus líquidos y juntas correspondientes.

No se descartan que en el proceso de reparación puedan surgir daños ocultos.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

Atributos de la Vehículo

Estado Cerrada

Atributos vehículo

Kilómetros 115.700

Equipamiento

Manual

EQUIPO ELECTRICO S/ELECTRIFICACION - ELTNO
 GENERAL 103KW - KW103
 COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - CMBDS
 MANUAL 6 VELOCIDADES - PCC635

GENERAL 2.0CC - CC2.0
 TURBO-DIESEL 1956CC 103KW (140) - EBS
 ANTIPOLUCION NORMA EU6D - ECOCF6D
 GENERAL CAMBIO MECANICO - PCC635

Automático

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - GSX
 INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

TODO TERRENO 5 PUERTAS
 ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
1609564380	Filtro aceite - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic	1,00	27,43			27,43
0000046340590	Turbocompresor	1,00	2.097,64			2.097,64
0000046340517	Tubo inf engrase turbo	1,00	63,33			63,33
0000046336915	Tubo engrase turbo	1,00	70,59			70,59
0000052131487	Catalizador-filtro partículas	1,00	2.661,83			2.661,83
0000051799495	Junta tr escape dl	1,00	16,90			16,90
0000050534272	Abrazadera salida turbo	1,00	35,29			35,29
0000052109205	Junta salida turbo	1,00	7,26			7,26
00W20-OEM-	Aceite motor - 00W20 OEM	4,80	9,00			43,20
FIAT95535DSX-D4						
SIN REFERENCIA	Másticos	1,00	35,00			35,00

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 EM06020	Desmontar y montar Cáster aceite	8,00 h	41,02			328,16
I EM06100	Sustituir Aceite motor / Sustituir Aceite motor / Sustituir Filtro aceite					
I EM120D0	Sustituir Abrazadera salida turbo / Sustituir Junta salida turbo / Desmontar y montar Catalizador-filtro partículas					
I EM22010	Desmontar y montar Caja velocidades					
I EM30610	Desmontar y montar Puente dl					
I EM360B0	Desmontar y montar Caja dirección completa					
I EM69040	Desmontar y montar Paragolpes dl completo					
- T1 EM09010	Sustituir Turbocompresor	0,40 h	41,02			16,41
I EMG1401	Sustituir Anticongelante / Sustituir Aceite caja velocidades					
- T1 EM120D0	Sustituir Catalizador-filtro particulas	0,20 h	41,02			8,20
I EM129D0	Desmontar y montar Inyector AdBlue					
T2 GtT06280	Verificar Tubo aspiración bomba aceite	0,00 h	41,02			0,00
T2 GtT62000	Verificar Diagnosis	1,50 h	41,02			61,53

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	5.058,47 €	Subtotal Horas MO	414,30 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (10,10 h)	414,30 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	414,30 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	5.058,47 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	5.058,47 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	5.058,47 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	414,30 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	5.472,77 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	5.472,77 €	Total sin franquicia	5.472,77 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	5.472,77 €

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	21/01/2025
Marca	JEEP	Km. vehículo	119032 Km.
Modelo	Renegade 2.0 Mjet 88kw (140cv) Night Ea gle 4x4	Color Vehículo	BLANCO
Versión	Turismo/derivado	FªMatriculación	29/12/2018
VIN		Importe Daños Ext.	2240,76 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	123,62 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: SI
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): SI	Tiene rueda repuesto: SI

Personado en el taller indicado, comprobamos que el vehículo de referencia se encuentra en las instalaciones, procediendo a realizar reconocimiento del mismo.

En el momento de nuestra visita el vehículo sufre una avería en el motor.

A continuación realizamos una inspección de los daños exteriores presentes en el vehículo pudiendo observar diversos daños de estacionamiento y pequeños siniestros de circulación en carrocería exterior.

Inspeccionamos el interior del vehículo, el cual se encuentra en buen estado de conservación, con suciedad de uso. Accedemos a la zona de carga la cual se encuentra en buen estado.

La llave del vehículo se encuentra rota, habiéndose desprendido el espadín del mando a distancia de la llave.

En último lugar indicar que los neumáticos tienen una profundidad adecuada no habiendo llegado todavía al testigo de desgaste.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado **Abierta**

Atributos vehículo

Kilómetros **119.032**

Equipamiento

Manual

RETROVISORES EXT C/INDICADOR DIRECCION - LMU

INSTRUMENTACION PUERTAS KEY LESS GO - GX4

TURBO-DIESEL 1598CC 88KW (120) - EJJ

GENERAL 1.6CC - CC1.6

ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - XH4

FECHA FABRICACIÓN 30/11/2018

LUCES FAROS ANTINEBLA LED - LNJ

AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA DE SONIDO PREMIUM - RCV

RETROVISORES EXT ASFERICO - 53Y

VERSION GAMA 2019 - MY19

COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - CMBDS

EQUIPO ELECTRICO S/ELECTRIFICACION - ELTNO

ACCESORIOS PACK ALTITUDE S - 0UN

ACCESORIOS PACK UPLAND - 9YK

ACABADO TECNICO ALTITUDE - LL6

RETROVISORES EXT ELECTRICO - 218

Automático

TODO TERRENO 5 PUERTAS

ESPAÑA ESPAÑA






























INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - GSX

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
0000052229725	Luna parabrisas	1,00	463,99			463,99
0000735682605	Moldura contorno aleta dl iz	1,00	115,80			115,80
0000053385934	Sensor aparcamiento tr dr	1,00	115,80			115,80
0000735599035	Moldura contorno aleta tr dr	1,00	76,38			76,38
0000071779556	Piloto intermitente retrovisor iz	1,00	28,18			28,18
0000735789528	Moldura puerta tr dr	1,00	103,56			103,56

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1  EM6145L	Sustituir Piloto intermitente retrovisor iz	0,30 h	41,02			12,31
I  EM7516L	Desmontar y montar Carcasa retrovisor iz					
T1  EM6190R	Desmontar y montar Reflector aleta dl dr	0,30 h	41,02			12,31
T1  EM69090	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl (zona inf)	2,00 h	41,02			82,04
I  EM69040	Desmontar y montar Paragolpes dl completo					
I  EM69080	Desmontar y montar Paragolpes dl (zona sup)					
I  EM69090	Desmontar y montar Paragolpes dl (zona inf)					
T1  EM752NL	Desmontar y montar Retrovisor completo iz	0,60 h	41,02			24,61
I  EM9830L	Desmontar y montar Guarnecido puerta dl iz					
T1  EM752NR	Desmontar y montar Retrovisor completo dr	0,60 h	41,02			24,61
I  EM9830R	Desmontar y montar Guarnecido puerta dl dr					
T1  EM81050	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr	1,20 h	41,02			49,22
I  EM81050	Desmontar y montar Paragolpes tr					
T2  EM85010	Sustituir Luna parabrisas	2,20 h	41,02			90,24
I  EM61850	Desmontar y montar Luz techo					
I  EM89600	Desmontar y montar Rejilla torpedo					
I  EM9815L	Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A iz					
I  EM9815R	Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A dr					
I  EM98810	Desmontar y montar Retrovisor interior					
T2   GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,25 h	41,02			10,26
T2   GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	0,20 h	41,02			8,20
T2   GtT81050	Reparar Paragolpes tr	1,25 h	41,02			51,28
T1  EM7507L	Desmontar y montar Cejilla ext puerta dl iz	0,40 h	41,02			16,41
T1  EM7507R	Desmontar y montar Cejilla ext puerta dl dr	0,40 h	41,02			16,41
T1  EM7565L	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl iz	0,30 h	41,02			12,31
I  EM7564L	Desmontar y montar Embellecedor manilla ext dl iz					

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1	 EM7565R	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl dr	0,30 h	41,02			12,31
I	EM7564R	Desmontar y montar Embellecedor manilla ext dl dr					
T1	 EM7907L	Desmontar y montar Cejilla ext puerta tr iz	0,30 h	41,02			12,31
T1	 EM7965L	Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr iz	0,30 h	41,02			12,31
I	EM7964L	Desmontar y montar Embellecedor manilla ext tr iz					
T1	 EM8620R	Sustituir Moldura puerta tr dr	1,40 h	41,02			57,43
I	EM7930R	Desmontar y montar Lámina aislante puerta tr dr					
I	EM9831R	Desmontar y montar Guarnecido puerta tr dr					






Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	 GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=6) (L=0)					
	 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=6) (L=0)					
	 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=6) (L=0)					
	 GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=4) (L=0)					
	 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=4) (L=0)					
	 GtP9050L	Aleta tr iz Reparación (S=4) (L=0)					
	 GtP9050R	Aleta tr dr Reparación (S=4) (L=0)					
	 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=6) (L=0)					
	PLASTICO						
	 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=6) (L=0) Color Carrocería Combinado 2 colores					
	 GtP7565L	Manilla exterior puerta dl iz Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo					
	 GtP7565R	Manilla exterior puerta dl dr Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo					
	 GtP752NR	Retrovisor completo dr Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	903,71 €	Subtotal Horas MO	504,57 €	Subtotal Horas MO	443,02 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (12,30 h)	504,57 €	Subtotal M.O. (10,80 h)	443,02 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	504,57 €	Total mano de obra	443,02 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	903,71 €			Subtotal material	389,46 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	903,71 €			Total del material	389,46 €
				Total sin descuentos	832,48 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	832,48 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
Total Varios	0,00 €			<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	903,71 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	504,57 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	832,48 €	Base del impuesto	2.240,76 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	2.240,76 €	IVA (21%)	470,56 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	2.711,32 €
				Total	2.711,32 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 119.032

Equipamiento

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - GSX

TODO TERRENO 5 PUERTAS

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
0006000634184	Llave-telemando	1,00	274,71			274,71

Resumen

Piezas	Mano de obra	Pintura
Fecha tarifa 01/01/2025	Total I/D MO 0,00 €	Total I/D MO Pintura 0,00 €
Total I/D Piezas 0,00 €	Subtotal Importe MO 0,00 €	Subtotal Importe MO 0,00 €
Subtotal 274,71 €	Subtotal Horas MO 0,00 €	Subtotal Horas MO 0,00 €
Pequeño Material (0,00%) 0,00 €	Total sin descuentos (0,00 h) 0,00 €	Subtotal M.O. (0,00 h) 0,00 €
Material anticorrosivo 0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%) 0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%) 0,00 €
Material pintado de bajos 0,00 €	Total 0,00 €	Total mano de obra 0,00 €
Coste envío recambios 0,00 €		Total I/D Material Pintura 0,00 €
Total sin descuentos 274,71 €		Subtotal material 0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%) 0,00 €		Dto. sobre material (0,00%) 0,00 €
Total 274,71 €		Total del material 0,00 €
		Total sin descuentos 0,00 €
		Descuento sobre total Pintura (0,00%) 0,00 €
		Total 0,00 €
Varios		<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>
Total Varios 0,00 €		

Total				
Fijo franquicia 0,00 €	Total piezas 274,71 €	Dto. sobre el total (55,00%) 151,09 €		
Porcentaje franquicia 0,00%	Total mano de obra 0,00 €	Total Tasas reciclado residuos 0,00 €		
Val. max. franquicia 0,00 €	Total pintura 0,00 €	Base del impuesto 123,62 €		
Val. min. franquicia 0,00 €	SubTotal 274,71 €	IVA (21%) 25,96 €		
Total Franquicia 0,00 €	Total Varios 0,00 €	Total sin franquicia 149,58 €		
		Total 149,58 €		

NOTAS

Manual No Actualizada Sin Precio Documentado por GT Motive Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por