

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	25/07/2018
Marca y modelo	PEUGEOT 308 5p Business Lin	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	DIESEL	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	225234	Intervalo de mantenimiento	30000
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	03/03/2025	Revisiones correctas	No
Fª 1ª visita	12/03/2025	Entra en grúa	No
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

--	--	--	--

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	20/04/2022	116223	Servicio de inspección
Revisión	23/02/2023	150000	Servicio de inspección
Revisión	01/12/2023	179764	Servicio de inspección
Revisión	05/07/2024	205599	Servicio de inspección

<p>La compañía solicita peritar estas posibles averías:</p> <p>- AVERIA FAP</p>

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	12/03/2025	Vehículo peritado	La valoración NO está acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 12/03/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca PEUGEOT, modelo 308 5p Business Lin e 1.5 Bluehdi 9 6kw (130cv con matrícula

Somos atendidos por Jefe de taller, quien nos indica que no se dispone de documentación alguna ni libro de mantenimientos.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. AVERIA FAP

Personado en los talleres de gestión su responsable indica que el vehículo entra en sus instalaciones por testigo de motor y un ruido en la rueda delantera izquierda, nos informa que tras diagnóstico del vehículo el FAP se encuentra muy saturado.

En primer lugar se verifica el nivel de líquido refrigerante y aceite de motor, encontrándose ambos dentro de los límites establecidos para el correcto funcionamiento del motor de la unidad que nos ocupa.

Tras la información aportada, procedemos a verificar el vehículo y para ello realizamos la puesta en marcha del propulsor, pudiendo comprobar que todos los testigos chequean correctamente y que permanece encendido el testigo de avería de motor y el testigo de adblue.

Nos encontramos ante la avería endémica que tienen estos motores en el depósito de adblue, la avería tiene su origen en la bomba de adblue, la cual no funciona correctamente dando poca presión e impide la inyección de aditivo durante las regeneraciones del filtro de partículas. El filtro de partículas al haber funcionado con un incorrecto sistema de aditivo de los gases de escape, se favorece su obstrucción o cristalización de restos de adblue en el sistema.

Tras escuchar el ruido de la rueda y hacer las comprobaciones necesarias podemos determinar que es proveniente del deterioro de los rodamientos por desgaste debido a la fricción y el uso continuo.

No descartamos la aparición de daños ocultos durante la reparación.

CONCLUSIONES AVERIA FAP

El vehículo entra con el testigo de fallo motor y con el de fallo en adblue. Se realiza un arranque para comprobar si se apagan los testigos quedándose iluminado el de motor y el testigo de adblue. Según el tipo de vehículo que es y la marca nos encontramos ante un mal endémico que tienen estos motores en el depósito de adblue que la bomba no funciona correctamente dando poca presión o impidiendo su inyección de aditivo evitando que el FAP no funcione tampoco correctamente. También observamos un ruido que proviene de la rueda delantera izquierda y tras realizar las comprobaciones necesarias podemos determinar que el ruido viene del rodamiento de la rueda delantera izquierda debido al desgaste por uso.

Realizadas las comprobaciones necesarias, podemos confirmar que el vehículo presenta una avería en el sistema de anticontaminación debido a un fallo en el depósito de Adblue.

Sería necesario sustituir el catalizador, depósito adblue, inyector adblue y el rodamiento de la rueda delantera izquierda.

No descartamos la aparición de daños ocultos durante la reparación.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 225.234

Equipamiento

Manual

TURBO-DIESEL 1499CC 96KW (130) - DV5RC YHZ
 GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27
 GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ
 ANTIPOLUCION NORMA 6.1 - DUV28

COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
 GENERAL DIESEL DV5RC 96KW 1.5L - B0FMA
 EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06

Automático

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01 ESPAÑA ESPAÑA
 INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
1610137680	Rodamiento rueda dl iz - Nueva	1,00	226,63			226,63
1623561880	Catalizador-filtro particulas - PSA K746 S006 SF001 - Estándar	1,00	1.200,23			1.200,23
1682620080	Depósito AdBlue	1,00	946,33			946,33
9813930180	Inyector AdBlue	1,00	119,09			119,09
🚩 SIN REFERENCIA	Prueba larga en carretera	1,00	17,50			17,50

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 🛠️ 15EB5A	Sustituir Depósito AdBlue	0,90 h	35,00			31,50
I 15EB8A	Sustituir AdBlue					
- T1 🛠️ 16E33A	Sustituir Inyector AdBlue	0,20 h	35,00			7,00
T1 🛠️ 17E7FA	Sustituir Catalizador-filtro particulas	1,00 h	35,00			35,00
I 96E0VA	Desmontar y montar Protector mecánica delantera					
T1 🛠️ 33E02A	Sustituir Rodamiento rueda dl iz	3,00 h	35,00			105,00
I 36E0FA	Desmontar y montar Mangueta completa dl iz					
🚩 T2 🛠️ GtT62000	Verificar Diagnosis	0,80 h	35,00			28,00

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/03/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	2.509,78 €	Subtotal Horas MO	206,50 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (5,90 h)	206,50 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	206,50 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	2.509,78 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	2.509,78 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €

Sistema de pintura: Sin Pintura

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	2.509,78 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	206,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	2.716,28 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	2.716,28 €	Total sin franquicia	2.716,28 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	2.716,28 €

NOTAS

 Manual

 No Actualizada

 Sin Precio

 Documentado por GT Motive

 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	12/03/2025
Marca	PEUGEOT	Km. vehículo	225234 Km.
Modelo	308 5p Business Lin e 1.5 Bluehdi 9 6kw (130cv)	Color Vehículo	BLANCO
Versión	Turismo/derivado	FªMatriculación	25/07/2018
VIN		Importe Daños Ext.	953,22 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	27,00 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: NO
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): NO	Tiene rueda repuesto: NO

Personado en el taller indicado, comprobamos que el vehículo de referencia se encuentra en las instalaciones, procediendo a realizar reconocimiento del mismo.

A continuación realizamos una inspección de los daños exteriores presentes en el vehículo pudiendo observar diversos daños de estacionamiento y pequeños siniestros de circulación en carrocería exterior.

Inspeccionamos el interior del vehículo, el cual se encuentra en buen estado de conservación, con suciedad de uso. Accedemos al maletero encontrándose con suciedad en el guarnecido del portón, con una limpieza en profundidad seria suficiente. No descartando posibles daños ocultos una vez se realice la limpieza.

En último lugar indicar que los neumáticos tienen una profundidad adecuada no habiendo llegado todavía al testigo de desgaste.

Indicamos que los neumáticos se encuentran correctos.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 1

Equipamiento

Manual

LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02
EMBELLECEDORES ANAGRAMA GTI - DMP26
ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/RADAR + CAMARA - DD404
LUCES FAROS HALOGENOS - DLA02
RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03
RETROVISORES C/CARCASA COLOR CARROCERIA + SOPORTE COLOR CARROCERIA - DYI01
GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01
LUCES REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS - DPS03
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06
GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 266X22 MM - DOY02
LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01
GENERALES PARAGOLPES DL DINAMICO COLOR CARROCERIA + REJILLA GTI + MOLDURA NEGRA - DPDFK

LUCES S/FARO ANTINEBLA - DPR00
ADAS S/REGULADOR VELOCIDAD - DRG00
ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00
GENERALES MANILLAS EXT COLOR CARROCERIA - DRZ89
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES DL Y 2 TR - DHB11
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
GENERALES VIA TRASERA AMPLIADA RG80 - DQB03
TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ
MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30
TAPACUBOS 16" RAFALE - DEHDP
BERLINA 5 PUERTAS - B0DA5
Nº PR 16062



 
 
 

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS ESPAÑA ESPAÑA
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
96774267TW	Tapacubos rueda dl iz	1,00	56,71			56,71
96774267TW	Tapacubos rueda dl dr	1,00	56,71			56,71
96774267TW	Tapacubos rueda tr iz	1,00	56,71			56,71
96774267TW	Tapacubos rueda tr dr	1,00	56,71			56,71

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1  74EBGA	Desmontar y montar Paragolpes dl	0,80 h	30,00			24,00
I 54E1VA	Desmontar y montar Rueda dl iz					
I 54E1VA	Desmontar y montar Rueda dl dr					
T1  74EJ2A	Desmontar y montar Paragolpes tr	1,00 h	30,00			30,00
I 54E1VA	Desmontar y montar Rueda tr iz					
I 54E1VA	Desmontar y montar Rueda tr dr					
I 63E28A	Desmontar y montar Piloto tr iz					
I 63E28A	Desmontar y montar Piloto tr dr					
I 85ERJA	Desmontar y montar Protector pase rueda tr iz					
I 85ERJA	Desmontar y montar Protector pase rueda tr dr					
T2  GtT69050	Reparar Paragolpes dl	2,00 h	30,00			60,00
T2  GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	0,50 h	30,00			15,00
T2  GtT81050	Reparar Paragolpes tr	3,00 h	30,00			90,00
T2  GtT905ZR	Reparar Conj aleta tr dr	2,00 h	30,00			60,00

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=2) (L=0)					
GtP905ZR	Conj aleta tr dr Reparación (S=2) (L=2)					
GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=3)					
PLASTICO						
GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=5) (L=5) Color Carroceria Completo					
GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=4) (L=4) Color Carroceria Completo					
GtP7516L	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=0) (L=1) Color Carroceria Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/03/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	226,84 €	Subtotal Horas MO	279,00 €	Subtotal Horas MO	199,50 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (9,30 h)	279,00 €	Subtotal M.O. (6,65 h)	199,50 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	279,00 €	Total mano de obra	199,50 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	226,84 €			Subtotal material	247,88 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	226,84 €			Total del material	247,88 €
				Total sin descuentos	447,38 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	447,38 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
Total Varios	0,00 €			<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	226,84 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	279,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	447,38 €	Base del impuesto	953,22 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	953,22 €	IVA (21%)	200,18 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.153,40 €
				Total	1.153,40 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS Manual No Actualizada Sin Precio Documentado por GT Motive Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 1

Equipamiento

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
SIN REFERENCIA	Limpieza interior del vehículo	1,00	60,00			60,00

Resumen

Piezas

Fecha tarifa	01/03/2025
Total I/D Piezas	0,00 €
Subtotal	60,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €
Total sin descuentos	60,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €
Total	60,00 €

Mano de obra

Total I/D MO	0,00 €
Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal Horas MO	0,00 €
Total sin descuentos (0,00 h)	0,00 €
Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €

Pintura

Total I/D MO Pintura	0,00 €
Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal Horas MO	0,00 €
Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Total mano de obra	0,00 €
Total I/D Material Pintura	0,00 €
Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total del material	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €
Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €

Varios

Total Varios	0,00 €
--------------	--------

Sistema de pintura: Centro Zaragoza

Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	60,00 €	Dto. sobre el total (55,00%)	33,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	0,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	27,00 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	60,00 €	IVA (21%)	5,67 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	32,67 €
				Total	32,67 €

NOTAS

Manual

No Actualizada

Sin Precio

Documentado por GT Motive

Pieza repintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por