

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	27/05/2019
Marca y modelo	RENAULT INDUST. Trafic Combi 9 Energ	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	Diésel	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	97389	Intervalo de mantenimiento	30.000kms/1 año
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	20/01/2025	Revisiones correctas	Si
Fª 1ª visita	05/02/2025	Entra en grúa	No
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	17/12/2020	31.227	
Revisión	15/02/2022	52.468	
Revisión	04/08/2022	65.111	
Revisión	26/08/2024	91.335	

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- FALLO MOTOR

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME PREVIO	07/02/2025	Pdte. Diagnosticar Avería - pruebas especialista	
INFORME FINAL	09/02/2025	Vehículo peritado La valoración ha sido acordada con el taller	

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 05/02/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca RENAULT INDUST., modelo Trafic Combi 9 Energy Dci 88 Kw (120 Cv) -18 con matrícula (

Somos atendidos por quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación, ficha técnica y libro de revisiones sellado.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. FALLO MOTOR

En el momento de nuestra visita a taller, el jefe taller nos informa que el vehículo entra por sus propios medios y reclama testigos de avería encendidos con pérdida de potencia.

Verificamos los niveles de aceite motor y anticongelante, en donde podemos observar que ambos niveles se encuentran dentro de los valores establecidos por el fabricante.

En el habitáculo, verificamos el funcionamiento del cuadro de instrumentos, en donde observamos el correcto encendido de los testigos luminosos. A continuación, el jefe taller procede al arranque del propulsor, el cual se produce con dificultad y presenta un ralentí ligeramente inestable, observamos que presenta encendidos los testigos luminosos de avería motor y la llave naranja, además de presentar un mensaje de fallo en display "Revisar la antipolución".

Al poco tiempo de estar el motor a ralentí, podemos observar que los manguitos del sistema de refrigeración alcanzan una presión excesiva. Al apagar el motor, y abrir el tapón del depósito de expansión, se observa que presenta un exceso de presión el circuito de refrigeración.

Solicitamos al jefe taller la diagnosis, la cual nos indica que realizaron en su momento, y no la han guardado. Nos indica que los fallos registrados sugieren una toma de aire por la zona de la culata, que en el momento del funcionamiento del motor, aspira más aire del que corresponde, generando malas combustiones y, por ende, un saturamiento excesivo del filtro de partículas.

Nos indica que no puede aportarnos la diagnosis, dado que no la guardaron ni imprimieron, además en el momento de nuestra visita se encuentra ocupada por un operario.

En base de las anomalías que presenta el vehículo, podemos indicar que presenta un disfuncionamiento interno en la culata que provoca que absorba aire del exterior, existiendo un exceso de aire en el interior de los cilindros, provocando malas combustiones y, por ende, un saturamiento excesivo del filtro de partículas.

CONCLUSIONES FALLO MOTOR

Por lo anteriormente expuesto, podemos indicar que el motor presenta un disfuncionamiento interno en la culata que provoca que absorba aire del exterior, existiendo un exceso de aire en el interior de los cilindros, provocando malas combustiones y, por ende, un saturamiento excesivo del filtro de partículas.

Se propone para una reparación de calidad y de garantía, la sustitución del motor y del filtro de partículas.

No se descartan posibles daños ocultos.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 91.335

Equipamiento

Interfaz

PARTICULARIDADES TECNICAS TLRP02	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEV IMPULSIONAL ANTIPINZAM	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO 50A	PARTICULARIDADES TECNICAS SAN913
COMERCIAL BATALLA CORTA C/2 PUERTAS LAT	LLANTAS 6.0JX16"
TAPACUBOS 16" INGENIUS	INTERIOR INTERIOR
INTERIOR AIRE ACONDICIONADO - CA01	CRISTALES LUNAS TINTADAS
ASIENTOS DL PASAJERO 2 PLAZAS	ASIENTOS 3ª FILA ASIENTOS
ADAS SIST APARCAM TR C/CAMARA	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO 01
TURBO-DIESEL 1598CC 70KW (95) - R9M 415	ANTIPOLOCION NORMA EU6S
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START	RETROVISORES EXT 02
CODIGO DE EQUIPO E0	MANUAL 6 VELOCIDADES - PF6
EQUIPO MECANICO GESTION INTELIGENTE ENERGIA	EQUIPO MECANICO HOMOLOGACION REG 04
SUSPENSION TIPO CARRETERA NORMAL	CRISTALES LUNA MOVIL PUERTA LAT DR
VERSION 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS	GENERAL JGMS
GENERALES ACCESORIOS NO COLOR CARROCERIA	LUCES FAROS ANTINEBLA
LUCES LUZ DIURNA LED TIPO 1 - FDIU1	CRISTALES PUERTAS TR C/LUNA TERMICA
FECHA FABRICACIÓN 26/04/2019	PLANTA DE MONTAJE S
CRISTALES LUNA MOVIL PUERTA LAT IZ	CRISTALES LIMPIALUNETA TR

Automático

ESPAÑA ESPAÑA INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
⚠	034	Juntas, arandelas, tornillería -	1,00	445,23			445,23
	LP 5W30 4	Aceite motor - - - NET1	6,90	6,84			47,20
	8201717710	Motor	1,00	7.613,00			7.613,00
	140352961R	Junta colector admisión	1,00	33,64			33,64
	166267685R	Jgo juntas inyector nº 1	1,00	3,55			3,55
	166267685R	Jgo juntas inyector nº 2	1,00	3,55			3,55
	166267685R	Jgo juntas inyector nº 3	1,00	3,55			3,55
	166267685R	Jgo juntas inyector nº 4	1,00	3,55			3,55
	140362263R	Junta colector escape	1,00	33,01			33,01
	208A02563R	Catalizador-filtro partículas	1,00	3.422,15			3.422,15
	206910004R	Junta catalizador-escape dl	1,00	9,36			9,36
⚠	OEM-RXTYPED	Anticongelante - TYPE N	9,90	3,50			34,65
⚠	75W80-API-GL4-M1	Aceite caja velocidades	2,70	8,60			23,22

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1	1142	Sustituir Anticongelante / Sustituir Anticongelante	1,30 h	32,86			42,72
+	1642	Sustituir Motor					
I	2610	Purgar Anticongelante					
T2	1642	Sustituir Motor	11,10 h	32,86			364,75
I	0134	Desmontar y montar Conj motor-cambio					
I	0161	Desmontar y montar Motor completo					
I	1370	Colocar motor en soporte					
I	A030	Sustituir Aceite motor / Sustituir Aceite-filtro					
I	EM01010D	Desmontar y montar elementos en motor					
NI	1142	Sustituir Anticongelante / Sustituir Anticongelante					

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	NI 6066	Sustituir Fluido refrigerante a/c					
	T3  6066	Sustituir Fluido refrigerante a/c	0,90 h	32,86			29,57
	+ 1642	Sustituir Motor					
	T1  GtT034	Sustituir Juntas, arandelas, tornillería	0,00 h	32,86			0,00
	T2  GtT62000	Verificar Diagnosis	0,50 h	32,86			16,43
	T2  GtTG8810	Verificar Prueba en carretera	0,50 h	32,86			16,43

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	05/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	11.675,66 €	Subtotal Horas MO	469,90 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (14,30 h)	469,90 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	469,90 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	11.675,66 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	0,00 €
Total	11.675,66 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	11.675,66 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	469,90 €	Total Tasas reciclado residuos	0,58 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	12.146,14 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	12.145,56 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	12.146,14 €
				Total	12.146,14 €

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	05/02/2025
Marca	RENAULT INDUST.	Km. vehículo	97389 Km.
Modelo	Trafic Combi 9 Energy Dci 88 Kw (120 Cv) -18	Color Vehículo	BLANCO
Versión	Furgón/Furgoneta	FªMatriculación	27/05/2019
VIN		Importe Daños Ext.	2226,82 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	557,28 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: SI
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): NO	Tiene rueda repuesto: NO

A fecha 05/02/2025

Nos personamos en taller para realizar la verificación solicitada. Nos indica el taller que entra por una avería mecánica grave en el motor.

Comprobamos que el vehículo presenta daños generales de estacionamiento.

El estado de neumáticos se encuentra a medio uso.

En el momento de la peritación solo se encuentra una llave, estando libros y documentación. No se encuentra neumático de repuesto

En el habitáculo se aprecian daños en los huecos de las puertas, además de presentar un estado excesivo de suciedad en el interior.

Debemos indicar que tras la limpieza exterior e interior del vehículo pueden aparecer daños ocultos.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 97.389

Equipamiento

Manual

COMERCIAL BATALLA CORTA C/2 PUERTAS LAT

VERSION 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS

Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
620228433R	Paragolpes dl	1,00	397,02			397,02
963739461R	Carcasa retrovisor iz	1,00	44,11			44,11

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 5181	Desmontar y montar Paragolpes tr (zona dr)	0,60 h	32,86			19,72
I 5180	Desmontar y montar Paragolpes tr					
I 8075EM	Desmontar y montar Piloto dr paragolpes tr					
- T1 5181	Desmontar y montar Paragolpes tr (zona iz)	0,30 h	32,86			9,86
I 8075EM	Desmontar y montar Piloto iz paragolpes tr					
T1 5242	Desmontar y montar Retrovisor completo dr	0,20 h	32,86			6,57
I A22F	Desmontar y montar Tapa int retrovisor dr					
T1 5242	Desmontar y montar Retrovisor completo iz	0,20 h	32,86			6,57
I A22F	Desmontar y montar Tapa int retrovisor iz					
T1 5283	Sustituir Paragolpes dl	1,10 h	32,86			36,15
I 5213	Desmontar y montar Paragolpes dl					
I A163	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl					
T1 5486	Sustituir Carcasa retrovisor iz / Desmontar y montar Carcasa retrovisor dr	0,20 h	32,86			6,57
I A1AQ	Desmontar y montar Cristal retrovisor iz					
I A1AQ	Desmontar y montar Cristal retrovisor dr					
T1 GtT008	Desmontar y montar Anagramas	0,20 h	32,86			6,57
T2 GtT6161L	Reparar Piloto tr iz	1,00 h	32,86			32,86
T2 GtT6161R	Reparar Piloto tr dr	1,00 h	32,86			32,86
T2 GtT70010	Reparar Capó dl	3,00 h	32,86			98,58
T2 GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	2,00 h	32,86			65,72
T2 GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	2,00 h	32,86			65,72
T2 GtT8401L	Reparar Puerta carga tr iz	1,00 h	32,86			32,86
T2 GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	4,00 h	32,86			131,44
T2 GtT9058R	Reparar Aleta tr dr (zona inf)	4,00 h	32,86			131,44
T2 GtT906AL	Reparar Estribo int iz	4,00 h	32,86			131,44
T2 GtT906AR	Reparar Estribo int dr	2,00 h	32,86			65,72
T1 7005	Desmontar y montar Guarnecido puerta dl iz	0,30 h	32,86			9,86
+ A2C1	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl iz					
T1 7005	Desmontar y montar Guarnecido puerta dl dr	0,30 h	32,86			9,86
+ A2C1	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl dr					
T1 7133	Desmontar y montar Guarnecido puerta tr dr	0,10 h	32,86			3,29
+ A2D9	Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr dr					
T1 7133	Desmontar y montar Guarnecido puerta tr iz	0,10 h	32,86			3,29
+ A2D9	Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr iz					
T1 A2C1	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl iz	0,30 h	32,86			9,86
NI 7005	Desmontar y montar Guarnecido puerta dl iz					
T1 A2C1	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl dr	0,30 h	32,86			9,86
NI 7005	Desmontar y montar Guarnecido puerta dl dr					
T1 A2D9	Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr dr	0,20 h	32,86			6,57
NI 7133	Desmontar y montar Guarnecido puerta tr dr					

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1	A2D9	Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr iz	0,20 h	32,86			6,57
NI	7133	Desmontar y montar Guarnecido puerta tr iz					

Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP906AR	Estribo int dr Reparación (S=4)					
	GtP906AL	Estribo int iz Reparación (S=4)					
	GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP9053R	Aleta tr dr (zona sup) Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP9058R	Aleta tr dr (zona inf) Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
	PLASTICO						
	GtP8105L	Paragolpes tr (zona iz) Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
	GtP7965R	Manilla exterior puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
	GtP7565L	Manilla exterior puerta dl iz Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
	GtP752NR	Retrovisor completo dr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
	GtP752NL	Retrovisor completo iz Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
	GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
	GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
	GtP69050	Paragolpes dl Sustitución pieza imprimada Color Carrocería Completo					
	GtP8105R	Paragolpes tr (zona dr) Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	05/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	441,13 €	Subtotal Horas MO	939,81 €	Subtotal Horas MO	340,10 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (28,60 h)	939,81 €	Subtotal M.O. (10,35 h)	340,10 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	939,81 €	Total mano de obra	340,10 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	441,13 €			Subtotal material	561,98 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	56,20 €
Total	441,13 €			Total del material	505,78 €
				Total sin descuentos	902,08 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	845,88 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
Total Varios	0,00 €			<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	441,13 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	939,81 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	845,88 €	Base del impuesto	2.226,82 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	2.226,82 €	Total sin franquicia	2.226,82 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	2.226,82 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 97.389

Equipamiento

Manual

COMERCIAL BATALLA CORTA C/2 PUERTAS LAT

ASIENTOS DL PASAJERO 2 PLAZAS

Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	769231590R	Goma contorno puerta tr dr	1,00	86,08			86,08
±	873706517R	Tapizado banqueta dl iz	1,00	286,77			286,77
±	873208924R	Tapizado banqueta dl dr	1,00	314,80			314,80

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1	A0HX	Sustituir Goma contorno puerta tr dr	0,20 h	32,86			6,57
T2	GtT9005R	Reparar Lateral dr carroc (zona dl)	1,00 h	32,86			32,86
T2	GtT070	Reparar Reacondicionamiento zona de carga	0,00 h	0,00			300,00
T1	7067	Desmontar y montar Asiento dl iz	0,30 h	32,86			9,86
+	A2D1	Sustituir Tapizado banqueta dl iz					
T1	7067	Desmontar y montar Asiento dl dr	0,30 h	32,86			9,86
+	A2D1	Sustituir Tapizado banqueta dl dr					
T1	A2D1	Sustituir Tapizado banqueta dl iz	0,20 h	32,86			6,57
I	A0HE	Desmontar y montar Guarnecido ext banqueta dl iz					
I	EM9552L	Desmontar y montar Guarnecido tr banqueta dl iz					
NI	7067	Desmontar y montar Asiento dl iz					
T1	A2D1	Sustituir Tapizado banqueta dl dr	0,20 h	32,86			6,57
I	A0HE	Desmontar y montar Guarnecido ext banqueta dl dr					
I	EM9552R	Desmontar y montar Guarnecido tr banqueta dl dr					
NI	7067	Desmontar y montar Asiento dl dr					

Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	GtP9005R	Lateral dr carroc (zona dl) Reparación (S=9) (L=9)					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	05/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	300,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	687,65 €	Subtotal Horas MO	72,29 €	Subtotal Horas MO	106,80 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (2,20 h)	372,29 €	Subtotal M.O. (3,25 h)	106,80 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	372,29 €	Total mano de obra	106,80 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	687,65 €			Subtotal material	71,65 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	687,65 €			Total del material	71,65 €
				Total sin descuentos	178,45 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	178,45 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
Total Varios	0,00 €			<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	687,65 €	Dto. sobre el total (55,00%)	681,11 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	372,29 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	178,45 €	Base del impuesto	557,28 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.238,39 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	557,28 €
				Total	557,28 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por