

A fecha 05/02/2025, se procede a identificar el vehículo, para verificar las reclamaciones efectuadas por el cliente.

Respecto a la carrocería encontramos daños diferenciados de estacionamiento y de circulación.

En la zona de carga encontramos múltiples daños por una incorrecta estiba y manipulación de la carga

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 166.602

Equipamiento

Manual

COMERCIAL CARROCERIA CORTA H1 6 - B0D1A
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17
CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00
VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00
CRISTALES S/LUNA LAT TR ALETA TR - DVI03
RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03
Nº PR 15453

LUCES S/FARO ANTINEBLA - DPR00
ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00
GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03
EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16
VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07
CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - DNC00
ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200

VIN Decoder

MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30
TURBO-DIESEL 1560CC 73KW (100) - DV6FD BHY
GENERAL BASE MOTOR DV6F - DXQ33
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02

TIPO SELECTOR CVM5 - B0G05
GENERAL DIESEL DV6FD FAP - B0FKE
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
1633557180	Paragolpes tr	1,00	312,36			312,36
98169897XT	Retrovisor dr	1,00	327,20			327,20

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 74EMGA	Sustituir Paragolpes tr	0,90 h	29,68			26,71
I 74004AEM	Desmontar y montar Paragolpes tr					
I 74EMGA	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr					
T1 90EPJA	Sustituir Retrovisor dr	0,50 h	29,68			14,84
I 90ELJAEM	Desmontar y montar Emb int sup puerta dl dr					
T2 GtT69050	Reparar Paragolpes dl	0,50 h	29,68			14,84
T2 GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	0,50 h	29,68			14,84
T2 GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,50 h	29,68			14,84
T2 GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	0,20 h	29,68			5,94
T2 GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	1,00 h	29,68			29,68
T2 GtT9006L	Reparar Lateral iz carroc (zona tr)	1,00 h	29,68			29,68

Pintura






Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=2) (L=0)					
GtP9006L	Lateral iz carroc (zona tr) Reparación (S=6) (L=0)					
GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=2) (L=0)					
GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=2) (L=0)					
GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=3) (L=0)					
GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=2) (L=0)					
PLASTICO						
GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=2) (L=0) Color Carroceria Combinado 2 colores					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	639,56 €	Subtotal Horas MO	151,37 €	Subtotal Horas MO	308,67 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (5,10 h)	151,37 €	Subtotal M.O. (10,40 h)	308,67 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	151,37 €	Total mano de obra	308,67 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	639,56 €			Subtotal material	421,30 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	42,13 €
Total	639,56 €			Total del material	379,17 €
				Total sin descuentos	729,97 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	687,84 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
Total Varios	0,00 €			<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	639,56 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	151,37 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	687,84 €	Base del impuesto	1.478,77 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.478,77 €	Total sin franquicia	1.478,77 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	1.478,77 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 166.602

Equipamiento

Manual

COMERCIAL CARROCERIA CORTA H1 6 - B0D1A
 RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03
 VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00
 PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17
 CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00
 ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00

LUCES S/FARO ANTINEBLA - DPR00
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ACOMPAÑANTE ELECTRICO SECUENCIAL - DLU03
 VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07
 GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03
 CRISTALES S/LUNA LAT TR ALETA TR - DVI03
 Nº PR 15453

VIN Decoder

MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30
 TURBO-DIESEL 1560CC 73KW (100) - DV6FD BHY
 GENERAL BASE MOTOR DV6F - DXQ33
 COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02

TIPO SELECTOR CVM5 - B0G05
 GENERAL DIESEL DV6FD FAP - B0FKE
 GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27

Automático



INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

ESPAÑA ESPAÑA









Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
98044803ZD	Interruptor elevallunas dl iz	1,00	62,94			62,94

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1  63E3LA	Sustituir Interruptor elevallunas dl iz	0,20 h	29,68			5,94
T2  GtT070	Reparar Reacondicionamiento zona de carga	8,00 h	29,68			237,44

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
MANO DE OBRA DE PINTURA						
T2  GtP905JR	Pintar Forro aleta tr dr (zona tr)	1,50 h	29,68			44,52
T2  GtP905JL	Pintar Forro aleta tr iz (zona tr)	1,50 h	29,68			44,52
T2  GtP8401R	Pintar Puerta carga tr dr	1,60 h	29,68			47,49
T2  GtP8401L	Pintar Puerta carga tr iz	1,60 h	29,68			47,49
MATERIALES DE PINTURA						
 GtP905JR	Pintar Forro aleta tr dr (zona tr)	1,00	40,00			40,00
 GtP905JL	Pintar Forro aleta tr iz (zona tr)	1,00	40,00			40,00
 GtP8401R	Pintar Puerta carga tr dr	1,00	44,00			44,00
 GtP8401L	Pintar Puerta carga tr iz	1,00	44,00			44,00

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	62,94 €	Subtotal Horas MO	243,38 €	Subtotal Horas MO	184,02 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (8,20 h)	243,38 €	Subtotal M.O. (6,20 h)	184,02 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	243,38 €	Total mano de obra	184,02 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	62,94 €			Subtotal material	168,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	16,80 €
Total	62,94 €			Total del material	151,20 €
				Total sin descuentos	352,02 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	335,22 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Manual</i>	
Total Varios	0,00 €				
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	62,94 €	Dto. sobre el total (55,00%)	352,85 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	243,38 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	335,22 €	Base del impuesto	288,69 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	641,54 €	Total sin franquicia	288,69 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	288,69 €

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	27/04/2023	93.000	
Revisión	13/12/2023	122.000	
Revisión	18/04/2024	139.851	
Revisión	07/10/2024	154.000	

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- Testigo motor

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	05/02/2025	Vehículo peritado	La valoración NO está acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller nos hacen entrega de la misma en la que se refleja la siguiente reclamación: testigo avería motor

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 05/02/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca PEUGEOT INDUST., modelo Partner Pro Standard 60 0kg w con matrícula

Somos atendidos por Jefe de taller, quien nos indica que no se dispone de documentación alguna ni libro de mantenimientos.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. TESTIGO MOTOR

Realizado la puesta en marcha motor observamos el testigo de fallo motor de forma intermitente, por lo que realizado prueba de diagnosis se detectan los códigos de avería sobre la bomba de añadido aditivo, circuito de aditivación, sistema anticontaminación del sistema DeNox, sensor Nox y filtro antipartículas, tendiendo que todos estos fallos guardan relación entre sí al corresponder a la línea de escape y sistema antipolución.

Se trata de una avería conocida y frecuente en vehículos del grupo PSA como es el vehículo que nos ocupa.

La avería tiene su origen en la bomba de adblue, la cual no funciona correctamente dando poca presión e impide la inyección de aditivo durante las regeneraciones del filtro de partículas.

El filtro de partículas al haber funcionado con un incorrecto sistema de aditivo de los gases de escape, se favorece su obstrucción o cristalización de restos de adblue en el sistema.

Sería necesaria la sustitución de la bomba de adblue (integrada en el depósito). No se descarta daños ocultos por ejemplo en el filtro antipartículas, sensores de escape u otros elementos del sistema de aditivación de los gases de escape por funcionar con avería.

CONCLUSIONES TESTIGO MOTOR

Se precisa la sustitución del sistema anticontaminación, sensor Nox y filtro de partículas por sufrir disfuncionamiento de estos elementos segun ha quedado registrado en diagnosis.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 166.202

Equipamiento

Manual

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION SEVERO - DOS02
ANTIPOLUCION NORMA 6.1 - DUV28

GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01

VIN Decoder

GENERAL BASE MOTOR DV6F - DXQ33
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DD102
TIPO SELECTOR CVM5 - B0G05
GENERAL DIESEL DV6FD FAP - B0FKE

GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27
MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30
TURBO-DIESEL 1560CC 73KW (100) - DV6FD BHY

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
1611904280	Filtro partículas - Nueva	1,00	975,07			975,07
9821121180	Sensor óxidos nitrógeno NOX	1,00	377,60			377,60
1607355780	Abrazadera tr escape dl - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic	1,00	8,30			8,30
1688280480	Abrazadera tr escape interm - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic	1,00	4,39			4,39
1682619780	Depósito AdBlue	1,00	946,33			946,33
9802763880	Inyector AdBlue	1,00	157,10			157,10
997995	Aditivo combust f partículas - DPX 42 5L - Nueva	1,00	156,22			156,22
9821336080	Depósito aditivo combustible	1,00	244,50			244,50
🚩 SIN REFERENCIA	AdBlue	10,00	9,99			99,90

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
- T1 🛠️ 16E34A	Sustituir Sensor óxidos nitrógeno NOX	0,10 h	29,68			2,97
🚩 T2 🛠️ GtT120B0	Reparar Catalizador	1,00 h	29,68			29,68
T1 🛠️ 15E38AEM	Sustituir Aditivo combust f partículas / Sustituir Depósito aditivo combustible	1,00 h	29,68			29,68
T1 🛠️ 15EB5A	Sustituir Depósito AdBlue	0,80 h	29,68			23,74
I 15EB8AEM	Sustituir AdBlue / Sustituir AdBlue					
I 54E1VA	Desmontar y montar Rueda tr dr					
I 85E48A	Desmontar y montar Protector pase rueda tr dr					
- T1 🛠️ 16E33A	Sustituir Inyector AdBlue	0,10 h	29,68			2,97
T1 🛠️ 17E1NA	Sustituir Filtro partículas	0,60 h	29,68			17,81
I 96E23AEM	Desmontar y montar Protector mecánica delantera					
T1 🛠️ EM12390	Sustituir Abrazadera tr escape interm	0,20 h	29,68			5,94
🚩 T2 🛠️ GtT62000	Verificar Diagnosis	1,00 h	29,68			29,68

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	2.969,41 €	Subtotal Horas MO	142,47 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (4,80 h)	142,47 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	142,47 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	2.969,41 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	0,00 €
Total	2.969,41 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €

Sistema de pintura: Sin Pintura

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	2.969,41 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	142,47 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	3.111,88 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	3.111,88 €	Total sin franquicia	3.111,88 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	3.111,88 €

NOTAS

 Manual

 No Actualizada

 Sin Precio

 Documentado por GT Motive

 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por