DATOS VEHÍCULO					
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	19/02/2020		
Marca y modelo	FORD Focus Trend+	Fecha última transferencia	-		
Tipo Motor	1.5 Ecoblue 88k w	Fecha de Emisión Contrato	-		
Bastidor	,	Certificado Rev. Preentrega			
Kilómetros	157998	Intervalo de mantenimiento	20.000km.		
	DATOS I	DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	0		
Fecha OR	14/01/2025	Revisiones correctas	Si		
F ^a 1 ^a visita	30/01/2025	Entra en grúa	No		
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa			
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No		

	HISTORIAL DE MANTENIMIENTO							
Fecha Km. Descripción Tipo de Intervención / Observaciones								
Revisión	16/05/2023	99.367						
Revisión	24/10/2023	116.356						
Revisión	27/03/2024	131.740						
Revisión	02/09/2024	147.856						

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- fallo en filtro de particulas

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES

INFORME FINAL 30/01/2025 Vehículo peritado La valoración NO está acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 30/01/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca FORD, modelo Focus Trend+ con matrícula

Somos atendidos por jefe de taller, quien nos hace entrega de ficha técnica.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. FALLO EN FILTRO DE PARTICULAS

El cliente se queja de perdida de potencia del motor y testigo de fallo motor iluminado.

Comenzamos nuestras verificaciones, observando que tiene los niveles de agua refrigerante y aceite dentro de los parametros correctos.

Procedemos a la puesta en marcha del motor, lo realiza con normalidad, pero una vez arrancado aceleramos el motor notando que le cuesta y lo hace con dificultad.

En el cuadro de instrumentos permanece encendido el testigo de avería motor.

Solicitamos diagnosis electrónica, no facilitan copia del resultado de la diagnosis habiendo memorizado obstrucción del filtro de partículas,

también conocido como FAP o DPF (en ingles), es un dispositivo que se instala en los sistemas de escape de los vehículos con motores diésel. Su principal función es retener y reducir las emisiones de partículas contaminantes, como el hollín o las partículas de carbono, que se generan durante la combustión del combustible. Atrapa las partículas en una estructura cerámica o metálica porosa. A medida que el vehículo está en funcionamiento, estas partículas se acumulan en el filtro. Para evitar que el filtro se obstruya completamente, el DPF realiza un proceso de regeneración, que consiste en quemar el hollín acumulado a temperaturas muy altas, lo que convierte las partículas en dióxido de carbono (CO₂), menos contaminante.

Con el paso del tiempo y los kilómetros de uso del vehículo, el DPF se deteriora causando que las regeneraciones no sean tan efectivas favoreciendo una obstrucción excesiva interna del DPF al punto de dificultar la salida de los gases de escape que se manifiesta en forma de perdidas de potencia del motor y testigos luminosos de avería encendidos en el cuadro de instrumentos.

Serían necesario invertir mano de obra en desmontajes y pruebas para descartar otros elementos afectados que puedan motivar esta obstrucción del fap, tales como el turbo o el conjunto de inyectores, que al funcionar inadecuadamente produzca combustiones mas sucias (con mas hollín) que obture el fap.

Dada nuestra experiencia profesional podemos determinar que para realizar una reparación de calidad y de garantías será necesario sustituir el filtro de partículas. Es posible que debido al mal funcionamiento del FAP, los sensores de escape, entre ellos los sensores de Nox, se hayan sobrecalentado y acumulado exceso de carbonillas causando malas mediciones debiendo sustituirlos.

No se descartan que en el proceso de reparación puedan surgir daños ocultos.

CONCLUSIONES FALLO EN FILTRO DE PARTICULAS

Dado lo anteriormente expuesto, debemos indicar que la presencia del testigo de avería de motor y perdida de potencia motor tiene su origen en una obstrucción del filtro de partículas. Para la reparación del vehículo sería necesario la sustitución del FAP, por seguridad sus sensores, y no descartando daños ocultos en otros componentes.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 157.993

Equipamiento

VIN Decoder

BERLINA 5 PUERTAS

Interfaz

SUSPENSION SUSPENSION TR NIVEL 1

LUCES FAROS ANTINIEBLA

CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS - B2GAE0

INSTRUMENTACION PUERTAS S/ORIFICIO PARA BOMBIN

ASIENTOS DL C/REG MANUAL 4 VIAS ACCESORIOS CONSOLA TECHO LARGA

VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO

INSTRUMENTACION PUERTAS ELEV ELEC DL SECUENCIALES

LLANTAS ALE 6.5JX16"

SEGURIDAD AIRBAG LATERALES DL

SUSPENSION AMORTIGUACION DL - DYSAJ0

ACCESORIOS OPCION FUMADORES

LUCES FAROS C/BISEL NEGRO

EMBELLECEDORES CEJILLAS VENT NEGRO BRILLANTE

ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL

EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START

ACCESORIOS REJILLA DL CROMADA

ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACUSTICO

AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES

VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO 3 BRAZOS

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

CRISTALES SENSOR LLUVIA

GENERALES PARAGOLPES COLOR (PINTADO)

INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS

SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO

ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR

EMBELLECEDORES SPOILER TRASERO

INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES CROMADAS

INSTRUMENTACION PUERTAS APERTURA AUT PUERTAS/ARRANQUE

INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR C/ PANTALLA

LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA

FECHA FABRICACIÓN 18/02/2020

ACABADO TECNICO SERIE 70

AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION

EMBELLECEDORES ESCAPE C/SALIDAS VISIBLES

TURBO-DIESEL 1499CC 88KW (120) - ZTDB

RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO/ABATIBLE CON LUZ

CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF

MANUAL 6 VELOCIDADES - B6 PLUS

VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE

ASIENTOS REPOSABRAZOS TR C/PORTAOBJETOS

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	2212545	Sensor oxígeno escape	1,00	100,00			100,00
	2355116	Sensor tr oxígeno escape	1,00	330,06			330,06
8	2383638	Catalizador-filtro partículas	1,00	1.700,48			1.700,48
8	2230164	Sensor presión escape	1,00	125,44			125,44
	2372063	Sensor temperatura escape	1,00	174,78			174,78
	2372071	Sensor tr temperatura escape	1,00	190,35			190,35
	2452571	Sensor óxidos nitrógeno NOX	1,00	301,83			301,83
	2230150	Sensor cent oxígeno escape	1,00	100,19			100,19
	2351603	Abrazadera tr escape interm	1,00	28,83			28,83
	2596960	Inyector AdBlue	1,00	404,93			404,93
	2286775	Abrazadera salida turbo	1,00	20,00			20,00
6	G8812	Prueba larga en carretera	1,00	20,00			20,00

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T3 🧟 235566	Programar Ud control aditivo combustible	0,10 h	38,66			3,87
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1 🧟 252881	Sustituir Sensor temperatura escape	0,10 h	38,66			3,87
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
– T1 🍇 292191	Sustituir Sensor oxígeno escape	0,20 h	38,66			7,73
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1 🕵 292201EM	Sustituir Sensor tr temperatura escape	0,10 h	38,66			3,87

 	_		- 1	
		de		

NOTAS

Manual

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
	T1 🧟 292201EM	Sustituir Sensor cent oxígeno escape	0,10 h	38,66			3,87
	NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
	T1 🧟 330901EM	Sustituir Sensor óxidos nitrógeno NOX	0,10 h	38,66			3,87
	NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
	T1 🧟 333391	Sustituir Sensor tr oxígeno escape	0,30 h	38,66			11,60
	I 211301EM	Desmontar y montar Protector mecánica					
		delantera					
	NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
-	T1 <u>~</u> 235661	Sustituir Inyector AdBlue	0,20 h	38,66			7,73
	NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
	T1 💇 336871	Sustituir Sensor presión escape	0,20 h	38,66			7,73
	NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
	T1 EM12390	Sustituir Abrazadera tr escape interm	0,10 h	38,66			3,87
	NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
	T1 <u>EM12Z60</u>	Sustituir Abrazadera salida turbo	0,40 h	38,66			15,46
	NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
8	T1 F GtT120D0	Sustituir Catalizador-filtro partículas	2,00 h	38,66			77,32
8	T2 FGtT62000	Verificar Diagnosis	0,00 h	0,00			40,00
	T2 FTC2	Puesta a disposición del vehículo	0,20 h	38,66			7,73
	+ 235661	Sustituir Invector AdBlue					

Resumen					
Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	03/02/2025	Total I/D MO	0,00€	Total I/D MO Pintura	0,00€
Total I/D Piezas	0,00€	Subtotal Importe MO	40,00€	Subtotal Importe MO	0,00€
Subtotal	3.496,89 €	Subtotal Horas MO	158,52€	Subtotal Horas MO	0,00€
Pequeño Material (0,00%)	0,00€	Total sin descuentos (4,10 h)	198,52€	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00€
Material anticorrosivo	0,00€	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00€	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00€
Material pintado de bajos	0,00€	Total	198,52€	Total mano de obra	0,00€
Coste envío recambios	0,00€			Total I/D Material Pintura	0,00€
Total sin descuentos	3.496,89 €			Subtotal material	0,00€
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00€			Dto. sobre material (0,00%)	0,00€
Total	3.496,89 €			Total del material	0,00€
				Total sin descuentos	0,00€
				Descuento sobre total Pintura (0,00%	0,00€
Varios				Total	0,00€
Total Varios	0,00€				
Total Valloo	0,000			Sistema de pintura: Sin Pintura	

Total					
Fijo franquicia	0,00€	Total piezas	3.496,89 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00€
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	198,52€	Total Tasas reciclado residuos	0,00€
Val. max. franquicia	0,00€	Total pintura	0,00€	Base del impuesto	3.695,41 €
Val. min. franquicia	0,00€	SubTotal	3.695,41 €		
Total Franquicia	0,00€	Total Varios	0,00€	Total sin franquicia	3.695,41 €
				Total	3.695,41 €

Documentado por GT Motive

Pieza prepintada

 \pm Aproximada I Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Sin Precio

No Actualizada

DATOS VEHÍCULO					
Matrícula		Fecha de inspección	30/01/2025		
Marca	FORD	Km. vehículo	157998 Km.		
Modelo	Focus 1.5 Ecoblue 88k w Trend+	Color Vehículo	blanco		
Versión	Turismo/derivado	F ^a Matriculación	19/02/2020		
VIN		Importe Daños Ext.	1000,98 €		
Combustible	Gasolina	Importe Daños Int.	0,00€		

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: NO
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): SI	Tiene rueda repuesto: SI

A fecha 30/01/2025 Personado en el taller indicado, comprobamos que el vehículo de referencia se encuentra en las instalaciones, procediendo a realizar reconocimiento del mismo.

En el momento de nuestra visita el vehículo sufre una avería en el FAP

A continuación realizamos una inspección de los daños exteriores presentes en el vehículo pudiendo observar diversos daños de estacionamiento y pequeños siniestros de circulación en carrocería exterior.

Inspeccionamos el interior del vehículo, el cual se encuentra en buen estado de conservación, con suciedad de uso.

En último lugar indicar que los neumáticos tienen una profundidad adecuada no habiendo llegado todavía al testigo de desgaste.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 157.998

Equipamiento

VIN Decoder

BERLINA 5 PUERTAS FECHA FABRICACIÓN 01/02/2020

Automático

ESPAÑA ESPAÑA INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

Código 2278778 2201280	Descripción Faro dr Moldura dr paragolpes dl	Uds. 1,00 1,00	Precio(€) 246,86 23,29	I/D	I/D%	Total(€) 246,86 23,29
Mano de obra						
Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 🧟 321131	Ajustar faros	0,10 h	38,66			3,87
+ 321155	Sustituir Faro dr					
T1 🧟 321151	Desmontar y montar Faro dr	0,10 h	38,66			3,87
+ 321155	Sustituir Faro dr					

11 👯 321151	Desmontar y montar Faro dr	0, 10 h	38,66	3,87
+ 321155	Sustituir Faro dr			
T1 🧟 321155	Sustituir Faro dr	0,10 h	38,66	3,87
NI 321131	Ajustar faros			
NI 321151	Desmontar y montar Faro dr			
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo			
T1 🧽 393351E	M Sustituir Moldura dr paragolpes dl	0,50 h	38,66	19,33
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo			
T1 🧽 434271	Desmontar y montar Paragolpes dl	0,50 h	38,66	19,33
I 112111	Desmontar y montar Rueda dl iz			
I 112111	Desmontar y montar Rueda dl dr			
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo			
T1 🧽 434471	Desmontar y montar Paragolpes tr	0,50 h	38,66	19,33
I EM8680L	Desmontar y montar Moldura piloto tr iz			
I EM8680F	R Desmontar y montar Moldura piloto tr dr			
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo			
\$2 T2 - C+T6005	Donarar Paragolnos di	0 50 h	39.66	10.22

🏹 T2 🧽 GtT69050 Reparar Paragolpes dl 0,50 h 38,66 19,33 ₹ T2 GtT7801R₹ T2 GtT9050R Reparar Puerta tr dr 0,50 h 38,66 19,33 38,66 Reparar Aleta tr dr 3,00 h 115,98 🌣 T2 🥭 GtT9056L 38,66 Reparar Aleta tr iz c/estribo 1,00 h 38,66 T2 TC2 Puesta a disposición del vehículo 0,20 h 38,66 7,73 434271 Desmontar y montar Paragolpes dl

Pintura

Código De	escripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA	•					
	eta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
	uerta tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
	eta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
	eta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
	eta tr iz c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
@GtP7801R Pu	uerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
The state of the s	arcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=0)					
	•					
	•					
	' ' ' '					
	,					
	arroceria Completo					
GtP9050R Ale GtP9056L Ale GtP7801R Pu PLASTICO GtP7516R Ca Co GtP69050 Pa Ca GtP7965R Ma (L= GtP81050 Pa	eta tr dr Reparación (S=0) (L=0) eta tr iz c/estribo Reparación (S=0) (L=0) uerta tr dr Reparación (S=0) (L=0) arcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=0) olor Carroceria Completo aragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color arroceria Completo anilla exterior puerta tr dr Reparación (S=0) =0) Color Carroceria Completo aragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color					

Resumen					
Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa Total I/D Piezas	01/01/2025 0,00 €	Total I/D MO Subtotal Importe MO	0,00 € 0,00 €	Total I/D MO Pintura Subtotal Importe MO	0,00 € 0,00 €
Subtotal Pequeño Material (0,00%) Material anticorrosivo Material pintado de bajos Coste envío recambios Total sin descuentos	270,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 270,15 €	Subtotal Horas MO Total sin descuentos (7,00 h) Descuento sobre total MO (0,00%) Total	270,63 € 270,63 € 0,00 € 270,63 €	Subtotal Horas MO Subtotal M.O. (5,65 h) Descuento sobre MO (0,00%) Total mano de obra Total I/D Material Pintura Subtotal material	218,43 € 218,43 € 0,00 € 218,43 € 0,00 € 241,77 €
Dto. sobre total piezas (0,00%) Total	0,00 € 270,15 €			Dto. sobre material (0,00%) Total del material Total sin descuentos Descuento sobre total Pintura (0,00% Total	0,00 € 241,77 € 460,20 € 0,00 € 460,20 €
Varios Total Varios	0,00€			Sistema de pintura: Centro Zaragoza Tipo de pintura: Bicapa	
				№ colores	1
Total Fijo franquicia Porcentaje franquicia Val. max. franquicia Val. min. franquicia Total Franquicia	0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 €	Total piezas Total mano de obra Total pintura SubTotal Total Varios	270,15 € 270,63 € 460,20 € 1.000,98 € 0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%) Total Tasas reciclado residuos Base del impuesto IGIC (7%) Total sin franquicia Total	0,00 € 0,00 € 1.000,98 € 70,07 € 1.071,05 € 1.071,05 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS

▽ Manual

No Actualizada

Sin Precio

Documentado por GT Motive

Pieza prepintada

± Aproximada I Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por