

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	22/06/2018
Marca y modelo	NISSAN INDUSTR. Nt400 35.13/2 Comfor	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	2.9	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	88688	Intervalo de mantenimiento	40000
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	13/02/2025	Revisiones correctas	Si
Fª 1ª visita	12/02/2025	Entra en grúa	No
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	30/11/2021	49153	
Revisión	04/04/2024	81080	

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- Mecanica de rueda

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	13/02/2025	Vehículo peritado	La valoración NO está acordada con el taller

## RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

## INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 12/02/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca NISSAN INDUSTR., modelo Nt400 35.13/2 Comfort Cabina Abatible Media con matrícula

Somos atendidos por Jefe de taller, quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación y ficha técnica.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra desmontado.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

## 1. MECANICA DE RUEDA

Damos el contacto para ver kilómetros no pudiendo verse puesto que no tiene carga de batería. Esto también nos impide la puesta en marcha del motor para comprobar su funcionamiento.

Durante la inspección del vehículo comprobamos que la rueda delantera izquierda esta desmontada, se detecta que el rodamiento del buje de la suspensión delantera izquierda presenta una rotura, causando que se desalinee el buje y por tanto el giro de la rueda. Como consecuencia de esto, el disco de freno ha sufrido un desplazamiento anormal oscilando y girando desequilibrado, lo que ha provocado que las pastillas de freno hagan contacto irregular constante con él, así como el disco ha rozado con el soporte de la pinza, generando fricción excesiva y un desgaste prematuro de los componentes.

Debido a la vibración y oscilaciones de la rueda durante la circulación se han podido transmitir a través de la transmisión a los engranajes de la caja de cambios n o descartando daños internos en la misma. Motivo por el cual se incluye en la valoración a modo informativo.

También se puede observar que el amortiguador delantero izquierda ha empezado a rezumar siendo necesaria la sustitución por mantenimiento.

No descartando daños ocultos durante la reparación.

### CONCLUSIONES MECANICA DE RUEDA

**Rotura rodamiento delantero izquierdo provocando daño en el disco y las pastillas. Hay que sustituir estas piezas no descartando daños ocultos como por ejemplo la caja de cambios.**

**Comprobamos que el amortiguador delantero izquierdo esta rezumando por su deterioro siendo elemento de mantenimiento.**

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

### Atributos de la Valoración

Estado Abierta

### Atributos vehículo

Kilómetros 88.688

### Equipamiento

#### Manual

MANUAL N VELOCIDADES

COMERCIAL CABINA 2 PUERTAS

DIRECCION DIRECCION ASISTIDA

#### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

### Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
🚩	EM22010MANSTD	Caja velocidades - Estándar	1,00	6.511,47			6.511,47
🚩	EM3011L	Rótula brazo suspensión dl iz	1,00	48,68			48,68
🚩	EM3025L	Rodamiento rueda dl iz	1,00	643,93			643,93
🚩	EM3027L	Mangueta dl iz	1,00	918,47			918,47
🚩	EM4005L	Amortiguador iz suspensión dl Depreciación 1%	1,00	38,79			38,79
🚩	EM4005R	Amortiguador dr suspensión dl	1,00	38,79			38,79
🚩	EM4851L	Disco freno dl iz	1,00	121,24			121,24
🚩	EM4851R	Disco freno dl dr	1,00	121,24			121,24
🚩	EM48800	Pastillas freno dl Depreciación 1%	1,00	185,57			185,57

### Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
🚩 T2	GtT001	Ajustar Alineación	0,00 h	0,00			25,00
🚩 T2	GtT3011L	Sustituir Rótula brazo suspensión dl iz	1,00 h	30,00			30,00
🚩 T2	GtT3025L	Sustituir Rodamiento rueda dl iz	1,00 h	30,00			30,00
🚩 T2	GtT3027L	Sustituir Mangueta dl iz	3,00 h	30,00			90,00
🚩 T2	GtT4005L	Sustituir Amortiguador iz suspensión dl	1,00 h	30,00			30,00
🚩 T2	GtT4005R	Sustituir Amortiguador dr suspensión dl	1,00 h	30,00			30,00
🚩 T2	GtT4851L	Sustituir Disco freno dl iz	1,00 h	30,00			30,00
🚩 T2	GtT4851R	Sustituir Disco freno dl dr	1,00 h	30,00			30,00

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	13/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	25,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	8.628,18 €	Subtotal Horas MO	270,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (9,00 h)	295,00 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	295,00 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Tot. Depreciaciones	2,25 €			Subtotal material	0,00 €
Subtotal con depreciaciones	8.625,93 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total sin descuentos	8.625,93 €			Total del material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Total sin descuentos	0,00 €
Total	8.625,93 €			Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
<b>Varios</b>					
Total Varios	0,00 €				

## Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	8.625,93 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	295,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	8.920,93 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	8.920,93 €	Total sin franquicia	8.920,93 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	<b>8.920,93 €</b>

NOTAS

 Manual

 No Actualizada

 Sin Precio

 Documentado por GT Motive

 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	13/02/2025
Marca	NISSAN INDUSTRI.	Km. vehículo	88688 Km.
Modelo	Nt400 35.13/2 Comfort Cabina Abatible Media	Color Vehículo	blanco
Versión	Camión	FªMatriculación	22/06/2018
VIN		Importe Daños Ext.	325,62 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	224,55 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: NO
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): SI	Tiene rueda repuesto: NO

Personado en el taller indicado, comprobamos que el vehículo de referencia se encuentra en las instalaciones, procediendo a realizar reconocimiento del mismo.

En el momento de nuestra visita el vehículo sufre una avería en el buje delantero izquierdo.

A continuación realizamos una inspección de los daños exteriores presentes en el vehículo pudiendo observar diversos daños de estacionamiento y pequeños siniestros de circulación en carrocería exterior.

Se observa un estado de conservación deficiente, con acumulación de suciedad derivada del uso. Accedemos a la zona de carga observando desperfectos en carrocería interior y en los guarnecidos por falta de cuidado en su uso y a una mala estiba de la carga. No obstante la zona de carga al ser un carrozado exterior no se valora

En último lugar indicar que los neumáticos tienen una profundidad adecuada no habiendo llegado todavía al testigo de desgaste.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

## Atributos de la Valoración

Estado Abierta

## Equipamiento

### Manual

COMERCIAL CABINA 2 PUERTAS

SUSPENSION BALLESTAS

### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

## Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
🚩	EM7151L	Protector pase rueda tr iz	1,00	115,00			115,00

## Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
🚩 T2	GtT7102L	Reparar Aleta dl iz completa	0,50 h	30,00			15,00
🚩 T2	GtT7102R	Reparar Aleta dl dr completa	1,20 h	30,00			36,00
🚩 T2	GtT69040	Desmontar y montar Paragolpes dl completo	1,00 h	30,00			30,00
🚩 T2	GtT7151L	Sustituir Protector pase rueda tr iz	0,60 h	30,00			18,00

## Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	MANO DE OBRA DE PINTURA						
🚩 T2	GtPLP02510	Pintar EIM Pilar A IZ - Fuerte	0,46 h	30,00			13,80
🚩 T2	GtPLP02498	Pintar EIM Pilar A DR - Fuerte	0,46 h	30,00			13,80
🚩 T2	GtPLP02428	Pintar EIM Paragolpes DL (Texturado) - Base	0,41 h	30,00			12,30
	MATERIALES DE PINTURA						
🚩	GtPLP02510	EIM Pilar A IZ - Fuerte	1,00	19,13			19,13
🚩	GtPLP02498	EIM Pilar A DR - Fuerte	1,00	19,13			19,13
🚩	GtPLP02428	EIM Paragolpes DL (Texturado) - Base	1,00	33,46			33,46

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	13/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	115,00 €	Subtotal Horas MO	99,00 €	Subtotal Horas MO	39,90 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (3,30 h)	99,00 €	Subtotal M.O. (1,33 h)	39,90 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	99,00 €	Total mano de obra	39,90 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	115,00 €			Subtotal material	71,72 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	115,00 €			Total del material	71,72 €
				Total sin descuentos	111,62 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	111,62 €
<b>Varios</b>					
Total Varios	0,00 €				
				<i>Sistema de pintura: Manual</i>	

<b>Total</b>					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	115,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	99,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	111,62 €	Base del impuesto	325,62 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	325,62 €	IVA (21%)	68,38 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	394,00 €
				<b>Total</b>	<b>394,00 €</b>

### NOTAS

 Manual

 No Actualizada

 Sin Precio

 Documentado por GT Motive

 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Atributos de la Valoración

Estado Abierta

## Equipamiento

### Manual

COMERCIAL CABINA 2 PUERTAS

### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

## Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
▼	1	Guardapolvo Palanca de cambios	1,00	30,00			30,00
▼	EM57010	Guantera dl dr	1,00	90,00			90,00

## Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
▼	T2	Reparar Conj banqueta asiento dl iz	0,00 h	0,00			160,00
▼	T2	Reparar Conj banqueta asiento dl dr	0,00 h	0,00			160,00
▼	T1	Limpieza interior	0,00 h	0,00			50,00
▼	T2	Sustituir Tablero instrumentos	0,30 h	30,00			9,00

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	13/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	379,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	120,00 €	Subtotal Horas MO	9,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,30 h)	379,00 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	379,00 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	120,00 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	120,00 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
<b>Varios</b>				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

## Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	120,00 €	Dto. sobre el total (55,00%)	274,45 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	379,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	224,55 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	499,00 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	224,55 €
				<b>Total</b>	<b>224,55 €</b>

## NOTAS

Manual
 No Actualizada
 Sin Precio
 Documentado por GT Motive
 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por