

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	23/01/2020
Marca y modelo	FORD INDUSTR. Grand Tourneo C 1.5	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	DIESEL	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	202778	Intervalo de mantenimiento	30000 o 1 año
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	21/01/2025	Revisiones correctas	Si
Fª 1ª visita	31/01/2025	Entra en grúa	No
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	16/02/2023	132.284	REVISIÓN PERIÓDICA
Revisión	17/10/2023	154.925	REVISIÓN PERIÓDICA
Revisión	06/05/2024	176.300	REVISIÓN PERIÓDICA
Revisión	02/12/2024	200.668	REVISIÓN PERIÓDICA

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- VEHICULO EN GRUA, NO ARRANCA

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	31/01/2025	Vehículo peritado	La valoración NO está acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller nos hacen entrega de la misma en la que se refleja la siguiente reclamación: vehiculo en grua, no arranca

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 31/01/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca FORD INDUSTR., modelo Grand Tourneo C 1.5 Tdci 74kw (100cv) Trend con matrícula

Somos atendidos por _____ quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación, ficha técnica y libro de revisiones sellado.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra parcialmente desmontado.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. VEHICULO EN GRUA, NO ARRANCA

En conversación con el responsable del taller reparador nos indica que el vehículo entró en sus instalaciones en grúa dado que no arrancaba.

Preguntado por los síntomas que presentaba el vehículo, nos indica que accionando el arranque, el motor giraba correctamente pero no se producía el arranque del mismo, percibiéndose humo blanco por el escape a causa de la inyección de combustible en el interior de los cilindros sin llegar a producirse la combustión del mismo.

Preguntado por la diagnosis de averías nos manifiesta que únicamente se registra avería de tiempo de accionamiento de la llave de arranque. Indica que accionando la llave de arranque, los valores reales de los sensores de presión de combustible son correctos, así como los de sincronismo del árbol de levas de escape.

En el motor que equipa el vehículo, el árbol de levas de escape recibe el movimiento del cigüeñal a través de la correa de distribución, y lo transmite al árbol de levas de admisión mediante la interposición de un sistema de cadena, el cual presenta deficiencias de funcionamiento habituales y reconocidas por la marca, consistentes en el estiramiento de la cadena de distribución que origina el destensado de la misma y una posterior rotura generando un desfase en el giro de ambos árboles de levas, hasta que las válvulas golpean contra los pistones y el motor deja de arrancar.

Comprobado el calado de la correa de distribución del vehículo, éste es correcto.

CONCLUSIONES VEHICULO EN GRUA, NO ARRANCA

Vehículo con graves daños de motor debido a que el sincronismo de la distribución ha desfasado por el estiramiento de la cadena de distribución que mueve los árboles de levas.

Se propone para una reparación de calidad y de garantía, la sustitución del motor junto a las juntas, tornillos y líquidos necesarios para su intervención.

No se descartan daños ocultos.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 202.788

Equipamiento

VIN Decoder

FECHA FABRICACIÓN 01/09/1990

Interfaz

VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE

ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR

CRISTALES LUNETAS TR TERMICA

ACCESORIOS ACABADO INT GRIS

EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START

LUCES FAROS ANTINEBLA

SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT

INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO

VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO

SUSPENSION CAPACIDAD DE CARGA AUMENTADA

ASIENTOS ACOMPAÑANTE ABATIBLE

NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS

ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO

RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO

ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL

INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS TPMS

CRISTALES LUNAS LAT DL MOVILES

INSTRUMENTACION PUERTAS ELEV ELEC DL/TR SECUENCIALES

ACCESORIOS LUZ INT CORTESIA

ACABADO TECNICO SERIE 110V

CRISTALES PARABRISAS LAMINADO

TURBO-DIESEL 1499CC 74KW (100) - Z2GA

VERSION PORTON TR

MANUAL 6 VELOCIDADES - B6

SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE

ASIENTOS DL C/REG MANUAL 4 VIAS

ACCESORIOS ALFOMBRILLAS GOMA

CRISTALES LIMPIALUNETA TR

RETROVISORES C/CARCASA PEQUEÑA

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
🚩	KIT CADENA DISTRIBUCION LP 00W20 23	Tornillería -	1,00	840,24			840,24
	2814697	Aceite motor - - NET4 Motor - Reparada	5,50	12,60			69,30
	1432205	Jgo juntas inyector nº 1	1,00	4.635,89			4.635,89
	1432205	Jgo juntas inyector nº 2	1,00	5,32			5,32
	1432205	Jgo juntas inyector nº 3	1,00	5,32			5,32
	1432205	Jgo juntas inyector nº 4	1,00	5,32			5,32
	2249479	Correa accesorios	1,00	11,80			11,80
	2190817	Junta colector escape	1,00	48,55			48,55
🚩	G1401	Anticongelante	7,00	3,00			21,00

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
🚩	T1 GtT003	Sustituir Tornillería	6,00 h	41,02			246,12
	T2 211321	Desmontar y montar Conj motor-cambio	7,90 h	41,02			324,06
	+ 211394EM	Sustituir Motor					
	I 121541	Sustituir Líquido frenos					
	I 143201	Desmontar y montar Transmisión dl iz					
	I 143211	Desmontar y montar Transmisión dl dr					
	I 211304EM	Desmontar y montar Protector mecánica delantera					
	I 217251	Sustituir Aceite motor					
	I 218911	Desmontar y montar Soporte tr caja velocidades					
	I 231741	Desmontar y montar Filtro aire completo					
	I 241221	Sustituir Anticongelante					
	I 242221	Desmontar y montar Conj ventilador radiador					
	I 252501	Desmontar y montar Catalizador-filtro partículas					

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
I	314141	Desmontar y montar Alternador					
I	432301	Desmontar y montar Rejilla torpedo					
I	EM04550	Desmontar y montar Recubrimiento motor					
T2	211326	Desmontar y montar Motor completo	0,70 h	41,02			28,71
+	211394EM	Sustituir Motor					
T2	211394EM	Sustituir Motor	5,50 h	41,02			225,61
I	EM01010D	Desmontar y montar elementos en motor					
NI	211321	Desmontar y montar Conj motor-cambio					
NI	211326	Desmontar y montar Motor completo					
NI	TC2	Puesta a disposición del vehículo					
	T2 GtT62000	Verificar Diagnósis	0,50 h	41,02			20,51
T1	GtTG1401	Sustituir Anticongelante	0,70 h	41,02			28,71
T2	TC2	Puesta a disposición del vehículo	0,20 h	41,02			8,20
+	211394EM	Sustituir Motor					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	03/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	5.648,06 €	Subtotal Horas MO	881,92 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (21,50 h)	881,92 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	881,92 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	5.648,06 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	5.648,06 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	5.648,06 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	881,92 €	Total Tasas reciclado residuos	0,33 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	6.530,31 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	6.529,98 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	6.530,31 €
				Total	6.530,31 €

NOTAS

Manual
 No Actualizada
 Sin Precio
 Documentado por GT Motive
 Pieza repintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	31/01/2025
Marca	FORD INDUSTR.	Km. vehículo	202778 Km.
Modelo	Grand Tourneo C 1.5 Tdci 74kw (100cv) Trend	Color Vehículo	BLANCO
Versión	Turismo/derivado	FªMatriculación	23/01/2020
VIN		Importe Daños Ext.	1183,72 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	0,00 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: SI
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): SI	Tiene rueda repuesto: SI

31/01/2025: Vehículo peritado.

A continuación realizamos una inspección de los daños exteriores presentes en el vehículo pudiendo observar daños de estacionamiento y siniestros de circulación en carrocería exterior.

Inspeccionamos el interior del vehículo, el cual se encuentra en buen estado de conservación, con suciedad de uso.

Accedemos al interior de la zona de carga y observamos que el vehículo se encuentra equipado interiormente por lo que no nos resulta posible efectuar una inspección exhaustiva de la zona de carga.

Los neumáticos presentan una profundidad adecuada no habiendo alcanzado el testigo de desgaste. El vehículo equipa rueda de repuesto.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 202.778

Equipamiento

Manual

COMERCIAL FURGON CORTO C/2 PUERTAS LAT

VIN Decoder

FECHA FABRICACIÓN 01/09/1990

Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
2330576	Paragolpes dl	1,00	196,62			196,62
2436968	Paragolpes dl (zona sup)	1,00	200,18			200,18
2275899	Rejilla paragolpes dl	1,00	64,42			64,42

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
- T1 432281EM	Desmontar y montar Protector pase rueda dl dr	0,10 h	41,02			4,10
I 112111	Desmontar y montar Rueda dl dr					
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1 433321EM	Desmontar y montar Moldura puerta dl dr	0,20 h	41,02			8,20
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1 433321EM	Desmontar y montar Moldura puerta dl iz	0,20 h	41,02			8,20
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1 433641	Desmontar y montar Retrovisor iz	0,30 h	41,02			12,31
I 437051	Desmontar y montar Guarnecido puerta dl iz					
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1 433641	Desmontar y montar Retrovisor dr	0,30 h	41,02			12,31
I 437051	Desmontar y montar Guarnecido puerta dl dr					
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1 434271EM	Desmontar y montar Paragolpes dl completo	0,40 h	41,02			16,41
+ 434274	Sustituir Paragolpes dl (zona sup)					
I 211304EM	Desmontar y montar Protector mecánica delantera					
T1 434274	Sustituir Paragolpes dl (zona sup)	0,60 h	41,02			24,61
I 434271	Desmontar y montar Paragolpes dl / Desmontar y montar Paragolpes dl (zona sup)					
I 434274	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl (zona sup)					
NI 434271EM	Desmontar y montar Paragolpes dl completo					
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
- T1 434274	Sustituir Paragolpes dl	0,10 h	41,02			4,10
I 434274	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl					
NI 434271EM	Desmontar y montar Paragolpes dl completo					
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T2 GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	1,75 h	41,02			71,79
T2 GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	0,35 h	41,02			14,36
T2 TC2	Puesta a disposición del vehículo	0,20 h	41,02			8,20
+ 433641	Desmontar y montar Retrovisor iz					
T1 413331	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl dr	0,10 h	41,02			4,10
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1 413331	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl iz	0,10 h	41,02			4,10
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=6) (L=0)					
GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=6) (L=0)					
GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=6) (L=0)					
GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=3) (L=0)					
PLASTICO						
GtP69080	Paragolpes dl (zona sup) Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo					
GtP69050	Paragolpes dl Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	461,22 €	Subtotal Horas MO	192,79 €	Subtotal Horas MO	258,43 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (4,70 h)	192,79 €	Subtotal M.O. (6,30 h)	258,43 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	192,79 €	Total mano de obra	258,43 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	461,22 €			Subtotal material	271,28 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	461,22 €			Total del material	271,28 €
				Total sin descuentos	529,71 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	529,71 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
Total Varios	0,00 €			<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1

Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	461,22 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	192,79 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	529,71 €	Base del impuesto	1.183,72 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.183,72 €	IVA (21%)	248,58 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.432,30 €
				Total	1.432,30 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS

Manual
 No Actualizada
 Sin Precio
 Documentado por GT Motive
 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por